

(参考2)消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、毎週公表しているもののうち平成 23 年度上半期に公表を行ったものを一覧表にしたものである。公表した重大製品事故の内容には、平成 23 年度上半期または平成 23 年 4 月 1 日以前に消費者庁又は経済産業省に報告され、公表を行った事故で、原因究明が進展したこと等により再度の公表を行ったものが含まれる。

(注)公表資料をそのまま掲載しているため、以下の点に留意が必要。

- ・備考欄に、「消費者安全法の重大事故等として公表済」と記載されているものがある一方、同じ事案の公表であっても消費者安全法の重大事故等としての公表が重大製品事故の公表の後だった場合、当該消費者安全法の重大事故等としての公表に関する記載はされていない。
- ・回収率の記載については、当該公表時点において把握した最新情報によるもの。
- ・「現在、原因を調査中」の現在とは各事事例の公表を行った時点をいう。

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001128	平成 23.3.2	平成 23.3.28	平成 23.4.1	石油ストーブ(密閉式)	UHB-TP1000	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため電源を切った。しばらくすると当該製品後方から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品の排気筒に煤が堆積していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201001129	平成 23.3.11	平成 23.3.28	平成 23.4.1	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N(株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石(株式会社グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品に点火後、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の燃焼筒が正常な位置でなかった可能性も含め、現在、原因を調査中。	石川県	平成 22 年 9 月 1 日からリコールを実施 回収率 28.9%
A201001131	平成 23.3.10	平成 23.3.28	平成 23.4.1	石油ストーブ(開放式)	RX-2910WY	株式会社コロナ	火災 軽傷 1 名	住宅が3棟全焼し、1 名が火傷を負う火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品に可燃物が接触した可能性も含め、現在、原因を調査中。	石川県	
A201001137	平成 23.3.23	平成 23.3.31	平成 23.4.5	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	TP-SQ206R-1	高木産業株式会社	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品が汚損し、周辺が焼損する火災が発生していた。事故発生以前より、当該製品から熱湯が出湯しなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001138	平成 23.3.21	平成 23.3.31	平成 23.4.5	石油給湯機	RPH40KE	TOTO株式会社 [製造:東陶ユプロ株式会社 (解散)]	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。	富山県	製造から 10 年以上経過した製品 平成 14 年 10 月 24 日からリコールを実施 改修率 87.5%
A201001139	平成 23.3.23	平成 23.3.31	平成 23.4.5	石油給湯機	RPH32KE	TOTO株式会社 [製造:東陶ユプロ株式会社 (解散)]	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。	福井県	製造から 10 年以上経過した製品 平成 14 年 10 月 24 日からリコールを実施 改修率 87.5%
A201100004	平成 23.3.23	平成 23.4.4	平成 23.4.8	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2232TRG(大阪ガス株式会社ブランド:型式110-4103)	株式会社ハーマン(大阪ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品のグリルから出火する火災が発生し、当該製品が汚損した。当該製品のグリル庫内の清掃状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100005	平成 23.3.29	平成 23.4.4	平成 23.4.8	石油給湯機	OQB-305Y(株式会社ハウステックブランド:型式HO-360A)	株式会社ノーリツ(株式会社ハウステックブランド)	火災	外出から戻ったところ、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	茨城県	平成 14 年 10 月 24 日からリコールを実施 改修率 98.0%
A201100006	平成 23.3.24	平成 23.4.4	平成 23.4.8	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-M600VF(大阪ガス株式会社ブランド:型式110-R121)	リンナイ株式会社(大阪ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品で調理中、その場を離れていたところ、鍋から出火する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100012	平成 23.3.20	平成 23.4.5	平成 23.4.8	ガス栓(都市ガス用)	F-204	株式会社藤井合金製作所	火災 軽傷 1 名	当該製品にガスこんろを接続して使用したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。ガスこんろを接続していない側の当該製品の開閉状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から 30 年以上経過した製品 平成 23 年 3 月 22 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 3 月 29 日に公表したガスこんろ(都市ガス用)に関する事故(A201001121)と同一

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100013	平成 23.3.26	平成 23.4.6	平成 23.4.8	石油温風暖房機(開放式)	AKF-P321N (日本エー・アイ・シー株式会社「アラジン」ブランド)	株式会社千石(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、建物が焼損、周辺の4棟が延焼した。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 2 月 4 日からリコールを実施
A201100014	平成 23.3.27	平成 23.4.7	平成 23.4.12	ガスこんろ(LP ガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	建物が2棟全焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品で天ぷら油を加熱中、その場を離れていた状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201100018	平成 23.3.30	平成 23.4.7	平成 23.4.12	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	TP-SP206SZR-1	高木産業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品を汚損し周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の熱交換器に多量の煤が詰まり不完全燃焼した状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100019	平成 23.3.25	平成 23.4.8	平成 23.4.12	石油ストーブ(開放式)	SX-E331WY	株式会社コロナ	火災 軽傷 2 名	建物が全焼し、周辺の10棟を延焼する火災が発生し、2名が負傷した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100022	平成 23.3.30	平成 23.4.11	平成 23.4.15	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品が空焚きとなった状況も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	製造から 20 年以上経過した製品 平成 19 年 7 月 27 日からリコールを実施 改修率 29.3%
A201100023	平成 23.3.31	平成 23.4.11	平成 23.4.15	石油給湯機付ふろがま	KIBF-423DS	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。屋外設置仕様である当該製品が屋内に設置され、吸排気が不十分であった可能性も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	平成 17 年 3 月 24 日からリコールを実施 改修率 95.3%
A201100024	平成 23.4.2	平成 23.4.11	平成 23.4.15	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LP ガス用)	PH-20SX	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	山口県	
A201100025	平成 23.3.28	平成 23.4.11	平成 23.4.15	ガスこんろ(LP ガス用)	IC-330HF	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100027	平成 23.4.3	平成 23.4.12	平成 23.4.15	石油ストーブ(開放式)	RX-299WY	株式会社コロナ	火災 軽傷 2 名	建物が全焼し、2名が火傷を負う火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品の点火時の状況も含め、現在、原因を調査中。	富山県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100033	平成 23.3.25	平成 23.4.14	平成 23.4.19	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-M680 F-R	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 軽傷 1 名	当該製品の調理油過熱防止装置が付いている側のこんろで天ぷら油を加熱中、その場を離れ戻ったところ、当該製品が焼損する火災が発生していた。1名が火傷を負った。少量の油での加熱及び底が平らでない鍋を使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100034	平成 23.4.3	平成 23.4.14	平成 23.4.19	ガス栓(都市ガス用)	N-275B	株式会社藤井合金製作所	火災	当該製品に接続したガスこんろを使用した際、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品のガス機器が接続されていない側の口の開閉状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成 23 年 4 月 5 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 4 月 14 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100035	平成 23.4.4	平成 23.4.14	平成 23.4.19	ガス栓(LPガス用)	不明	大洋技研工業株式会社(矢崎総業株式会社ブランド)	火災	当該製品に接続されたガスこんろに点火した際、ガスこんろの後方から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品とガス炊飯器を接続した迅速継ぎ手の接合部からガスが漏れ、引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	平成 23 年 4 月 7 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 4 月 14 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100040	平成 23.4.8	平成 23.4.18	平成 23.4.22	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	GRQ-201 0AX	株式会社ノーリツ	重傷 1 名	追い焚きをするため当該製品を使用中、浴槽に足を入れたところ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100041	平成 23.4.9	平成 23.4.18	平成 23.4.22	石油給湯機付ふろがま	ORM-300 Y(株式会社ハウステックブランド・型式 KZO-300)	株式会社ノーリツ(株式会社ハウステックブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	山梨県	製造から 25 年以上経過した製品
A201100042	平成 23.4.10	平成 23.4.18	平成 23.4.22	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302 Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異常に気付いたため確認すると、当該製品の排気口から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から 10 年以上経過した製品 平成 14 年 10 月 24 日からリコールを実施 改修率 98.0%
A201100047	平成 23.4.6	平成 23.4.18	平成 23.4.22	石油ストーブ(開放式)	SX-E246 Y	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、その場を離れ戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100053	平成 23.3.25	平成 23.4.19	平成 23.4.22	石油ストーブ(開放式)	RCA-37	株式会社トヨミ	火災 死亡 1 名	就寝中、息苦しくなったため確認したところ、当該製品から出火する火災が発生しており、建物が2棟全焼、1棟が延焼し、1名が死亡した。現在、原因を調査中。	長崎県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100063	平成 23.4.4	平成 23.4.22	平成 23.4.26	迅速継ぎ手(LPガス用)	JG2000	株式会社ハーマン	火災	当該製品が接続されたガスこんろの後方から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品とガス栓の接続が不完全であった可能性も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	平成 23 年 4 月 7 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 4 月 14 日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成 23 年 4 月 19 日に公表したガス栓(LPガス用)に関する事故(A201100035)と同一
A201100065	平成 23.4.14	平成 23.4.22	平成 23.4.26	ガスこんろ(LPガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 軽傷 1 名	当該製品の調理油過熱防止装置のついていない側のこんろで天ぷらを調理中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。1名が火傷を負った。火の消し忘れによって天ぷら油に引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201100072	平成 23.4.12	平成 23.4.26	平成 23.4.28	石油給湯機	IB-35R	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	栃木県	製造から 25 年以上経過した製品
A201100074	平成 23.4.18	平成 23.4.27	平成 23.5.10	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	TP-SQ164R-1	高木産業株式会社	火災	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	山口県	平成 23 年 4 月 28 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100078	平成 23.4.16	平成 23.4.27	平成 23.5.10	半密閉式(CF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	PH-161M	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	飲食店の厨房で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。排気フード内に溜まった油が当該製品内部に流れ込み、出火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から 10 年以上経過した製品
A201100082	平成 23.4.18	平成 23.4.28	平成 23.5.10	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	RFS-65-A	リンナイ株式会社	火災	当該製品で風呂の追い焚きをしたところ空焚きとなり、当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品の安全装置の作動状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	製造から 15 年以上経過した製品
A201100083	平成 23.4.21	平成 23.4.28	平成 23.5.10	石油給湯機	RPH40KS S	TOTO株式会社 [製造:東陶ユプロ株式会社(解散)]	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。	愛媛県	製造から 10 年以上経過した製品 平成 14 年 10 月 24 日からリコールを実施 改修率 87.6%
A201100092	平成 23.4.20	平成 23.5.2	平成 23.5.10	開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)	RC-214	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用中、火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品にこたつ布団を掛けて使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100093	平成 23.4.18	平成 23.5.2	平成 23.5.10	ガス衣類乾燥機(都市ガス用)	MA-050B-ST(東京ガス株式会社ブランド)	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	店舗で使用している当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品内の可燃物(洗濯物)に残留したオイルが酸化熱により自然発火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100099	平成 23.3.9	平成 23.5.2	平成 23.5.10	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-3200CF	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。使用者が当該製品の火を消し忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、4月28日
A201100103	平成 23.4.17	平成 23.5.9	平成 23.5.13	カセットこんろ	RBT-A(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)(輸入事業者)	火災 軽傷 2 名	当該製品を使用後、消火状態で置いていたところ、当該製品に装着していたカセットボンベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、2名が負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100119	平成 23.5.5	平成 23.5.16	平成 23.5.20	石油ふろがま	JPM	株式会社長府製作所	火災	当該製品のタイムスイッチをセットし当該製品の運転を始めた。しばらくして、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、建物が全焼した。当該製品から出火したのか、他の要因も含めて、現在、原因を調査中。	岩手県	製造から 20 年以上経過した製品
A201100121	平成 23.5.2	平成 23.5.17	平成 23.5.20	石油ストーブ(開放式)	SX-B27WY	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、火力調節をしたところ、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼した。以前から、炎が大きくなるため、火力調節をして使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	平成 20 年 9 月 17 日からリコールを実施 改修率 1.5%
A201100127	平成 23.5.7	平成 23.5.19	平成 23.5.24	石油ふろがま	CK-11S	株式会社長府製作所	火災	家人が当該製品のタイムスイッチを入れた後、しばらくして、近所の人が異常に気付き確認すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故原因は、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクタ(空焚き防止装置を働かせないようにし、他の装置の作動点検をするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったと考えられる。	滋賀県	製造から 10 年以上経過した製品 平成 23 年 5 月 19 日に消費者安全法の重大事故等として公表済 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成 19 年 7 月 27 日からリコールを実施 改修率 29.4%
A201100133	平成 23.5.11	平成 23.5.20	平成 23.5.24	開放式ガス瞬間湯沸器(LP ガス用)	GW-5C1	松下住設機器株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を点火したところ、当該製品の下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品の湯量が少なくなり蒸気が出る等の不具合が発生していた状況も含め、現在、原因を調査中。	福井県	製造から 15 年以上経過した製品 平成 23 年 5 月 12 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 5 月 19 日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100136	平成 23.5.13	平成 23.5.20	平成 23.5.24	石油給湯機	RPH32K	TOTO株式会社 [製造:東陶ユブロ株式会社 (解散)]	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生、この漏れた灯油に引火して当該製品が焼損したと考えられる。	福岡県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施 改修率 87.6%
A201100137	平成 23.4.28	平成 23.5.20	平成 23.5.24	石油ストーブ(開放式)	RX-229Y	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100145	平成 23.5.14	平成 23.5.27	平成 23.5.31	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	TA-097UET	株式会社世田谷製作所	火災	当該製品を使用後、異音が生じたため確認すると、当該製品が組み込まれたガスふろがまから出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故の原因は、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部のダイヤフラムに亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。	兵庫県	平成19年4月19日からリコールを実施 改修率 70.6%
A201100148	平成 23.3.24	平成 23.5.27	平成 23.5.31	石油温風暖房機(開放式)	FW-3040S	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷1名	建物が全焼、近隣の建物に延焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	三重県	事業者が事故を認識したのは、5月20日
A201100155	平成 23.5.6	平成 23.5.30	平成 23.6.3	ガスこんろ(都市ガス用)	G-216S	サンウエーブ工業株式会社	火災 死亡1名 軽傷1名	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100157	平成 23.5.19	平成 23.6.2	平成 23.6.7	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	YR532(大阪ガス株式会社ブランド:型式33-063A)	株式会社ハーマンプロ(大阪ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用後、異臭が生じたため確認すると、当該製品より出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。長期間の使用により当該製品内に付着した油や埃に引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	製造より10年以上経過した製品
A201100164	平成 23.5.25	平成 23.6.3	平成 23.6.7	石油ふろがま(薪兼用)	FT-5(タカラスタンダード株式会社ブランド)	長州産業株式会社(タカラスタンダード株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用し、薪で風呂の水を沸かしていたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。送油管として、当該製品に付属している銅製パイプではなくゴムホースが使用されていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100166	平成 23.5.26	平成 23.6.3	平成 23.6.7	石油給湯機	IB-34F	株式会社長府製作所	火災	異常に気付かず確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故前から調子が悪く、使用時に茶色の湯が出ていた状況も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	製造より25年以上経過した製品

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100167	平成 23.5.24	平成 23.6.3	平成 23.6.7	ガスこんろ(LPガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	建物が全焼する火災が発生し、出火元である台所に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A201100168	平成 23.5.19	平成 23.6.3	平成 23.6.7	ガスこんろ(LPガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 軽傷 1 名	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
A201100171	平成 23.5.27	平成 23.6.7	平成 23.6.10	石油ストーブ(開放式)	RS-H299E	株式会社トヨミ	火災	当該製品を点火後、しばらくすると火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	宮城県	
A201100175	平成 23.5.28	平成 23.6.9	平成 23.6.14	ガス栓(都市ガス用)	F-204	株式会社藤井合金製作所	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のガス機器が接続されていない側の口の開閉状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	製造から 30 年以上経過した製品 平成 23 年 5 月 30 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 6 月 9 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100178	平成 23.5.29	平成 23.6.10	平成 23.6.14	石油温風暖房機(開放式)	FW-366L	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。可燃物(ごさ等)が取扱説明書で定められた距離より近くにある状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
A201100180	平成 23.6.1	平成 23.6.10	平成 23.6.14	半密閉式(CF 式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	PH-24 号 A	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	店舗の厨房で火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から 10 年以上経過した製品
A201100181	平成 23.5.31	平成 23.6.10	平成 23.6.14	屋外式(RF 式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	RUX-V2015W-E	リンナイ株式会社	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成 23 年 6 月 2 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 6 月 9 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100188	平成 23.5.30	平成 23.6.15	平成 23.6.17	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-336WNTS	リンナイ株式会社	火災	外出中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のツマミが使用状態の位置であった状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100199	平成 23.6.11	平成 23.6.21	平成 23.6.24	密閉式(BF 式)ガスふろがま(都市ガス用)	TP-DPS51(東京ガス株式会社ブランド:型式 TP-705B FDPA-SL)	高木産業株式会社(東京ガス株式会社ブランド)	火災 軽傷 1 名	当該製品を焼損する火災が発生し、1 名が負傷した。当該製品を使用中、可燃性ガスのスプレーを浴室内で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	



管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100200	平成 23.6.12	平成 23.6.21	平成 23.6.24	密閉式(BF式)ガスふろがま(LPガス用)	TP-A85K	高木産業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の点火操作を繰り返す際に滞留した未燃ガスに引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	山口県	平成 23 年 6 月 16 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 6 月 23 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100203	平成 23.2.25	平成 23.6.22	平成 23.6.24	カセットこんろ	CB-AP-8 (岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止している保管状態(当該製品にカセットボンベを装着したまま)であった状況も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	事業者が事故を認識したのは、6 月 13 日
A201100209	平成 23.1.28	平成 23.6.24	平成 23.6.28	石油ストーブ(開放式)	RCA-206	株式会社トヨミ	火災	当該製品を消火操作後、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼した。現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が事故を認識したのは、6 月 15 日
A201100210	平成 23.6.10	平成 23.6.24	平成 23.6.28	ガスこんろ(LPガス用)	PA-33MHB	パロマ工業株式会社 (現 株式会社パロマ)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。アスファルトを補修する溶剤を鍋に入れ、当該製品で加熱していた状況及び当該製品の火を消し忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	長野県	
A201100228	平成 23.6.22	平成 23.6.30	平成 23.7.5	屋外式(RF式)ガス給湯器(都市ガス用)	RUX-161 1WO-E	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の前方上部に設置されていたエアコン(室外機)周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201100238	平成 23.6.20	平成 23.7.1	平成 23.7.5	開放式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	YR531(大阪ガスブランド:型式 33-062)	株式会社ハーマン(大阪ガスブランド)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故発生地域で生じた水道管破裂事故の影響により、ガス管に水が浸入し、供給ガス圧が高まったことによりガス漏れが発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。	京都府	製造から 10 年以上経過した製品 平成 23 年 6 月 20 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 6 月 30 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100240	平成 23.4.1	平成 23.7.4	平成 23.7.8	石油温風暖房機(開放式)	FW-322E	ダイニチ工業株式会社	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	事業者が事故を認識したのは、6 月 23 日
A201100244	平成 23.6.15	平成 23.7.6	平成 23.7.8	石油ストーブ(赤外線ヒーター)	OFH-Z268	三洋電機株式会社	火災 重傷 1 名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のカートリッジタンクを取り出して操作中、着衣に引火し、1 名が火傷を負った状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成 23 年 6 月 23 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100245	平成 23.6.26	平成 23.7.6	平成 23.7.8	ガス炊飯器(都市ガス用)	RR-07MFT (東京ガス株式会社ブランド:型式 RN-314T)	リンナイ株式会社(東京ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品とガスホースの接続部からガスが漏れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 7 月 7 日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100246	平成 23.6.26	平成 23.7.7	平成 23.7.12	密閉式(BF式)ガスふろがま(都市ガス用)	SR-70SBN-N(リンナイ株式会社ブランド:型式RBF-70SBN)	株式会社ガスター(リンナイ株式会社ブランド)	火災	当該製品で浴槽にお湯を張っている途中、外出したところ、隣人が発煙・異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。浴槽からあふれたお湯により当該製品のバーナー部分が冠水し、異常燃焼した可能性も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100251	平成 23.6.17	平成 23.7.7	平成 23.7.12	ガス栓(都市ガス用)	フレキ 1/2 U-レネジガス栓	株式会社サンコー	火災	当該製品のつまみが外れ、漏えいしたガスに引火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 6 月 20 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A201100252	平成 23.6.27	平成 23.7.8	平成 23.7.12	ガスこんろ(都市ガス用)	PKM-E504B-R	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品で調理中、外出したところ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成 23 年 6 月 28 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A201100251	平成 23.6.17	平成 23.7.7	平成 23.7.15	ガス栓(都市ガス用)	フレキ 1/2 U-レネジガス栓	株式会社サンコー	火災	当該製品のつまみが外れ、漏えいしたガスに引火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、現在調査中であるが、システムキッチンの引き出し型キャビネット内に設置されている当該製品に、収納物が接触した状態で、キャビネットを強く引いたところ、当該製品のつまみが外れ、漏れたガスに使用中のガスこんろの火が引火し、火災に至ったと考えられる。	東京都	平成 23 年 7 月 12 日にガス機器・石油機器に関する事故として公表していたもの 平成 23 年 6 月 20 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 6 月 23 日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成 23 年 7 月 12 日から東京ガス株式会社が注意喚起を実施
A201100262	平成 23.6.30	平成 23.7.12	平成 23.7.15	ガスこんろ(LPガス用)	IC-KN690F-R	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 重傷 1 名	漏れたガスに引火し、爆発する火災が発生した。建物が全壊し、1名が負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成 23 年 7 月 4 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A201100264	平成 23.6.26	平成 23.7.12	平成 23.7.15	継ぎ手ホース(都市ガス用)	TG7GC10LTK(東京ガス株式会社ブランド)	株式会社ブリヂストン(東京ガス株式会社ブランド)	火災	ガス炊飯器を当該製品に接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 7 月 8 日に公表したガス炊飯器(都市ガス用)に関する事故(A201100245)と同一
A201100270	平成 23.6.24	平成 23.7.13	平成 23.7.15	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N308WCK	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品で調理中、その場を離れていたところ、建物が全焼する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	三重県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100275	平成 23.6.24	平成 23.7.15	平成 23.7.20	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	当該製品のタイマーをセットし、使用したところ、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	製造から 10 年以上経過した製品 平成 19 年 7 月 27 日からリコールを実施 改修率 29.7%
A201100277	平成 23.5.20	平成 23.7.19	平成 23.7.22	ガスこんろ (LP ガス用)	ハオ S630VCTS(DB)	リンナイ株式会社	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福井県	事業者が事故を認識したのは、7 月 6 日 平成 23 年 7 月 22 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100278	平成 23.7.1	平成 23.7.19	平成 23.7.22	開放式ガス温風暖房機 (LP ガス用)	SRC-360E	リンナイ株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	石川県	
A201100284	平成 23.7.11	平成 23.7.19	平成 23.7.22	油だき温水ボイラ	PG-502S	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異常に気付き確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	茨城県	製造から 15 年以上経過した製品
A201100285	平成 23.7.6	平成 23.7.20	平成 23.7.22	ガスこんろ (LP ガス用)	RBR-450ED	リンナイ株式会社	火災	当該製品で調理中、当該製品のバーナーツマミ部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	和歌山県	平成 9 年 2 月 13 日からリコールを実施 改修率 91.8%
A201100286	平成 23.7.10	平成 23.7.20	平成 23.7.22	石油給湯機	OX-310Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、熱湯が出ないため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。排気トップ(排気筒)の直上部に屋根が設けられていた状況も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	製造から 20 年以上経過した製品
A201100301	平成 23.6.7	平成 23.7.26	平成 23.7.29	ガスこんろ (LP ガス用)	RKG-5100VTV6	リンナイ株式会社	火災	当該製品の調理油過熱防止装置の付いていない側のこんろで鍋を加熱したまま、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。壁に立て掛けていた可燃物(樹脂製のまな板)に引火した状況も含め、現在、原因を調査中。	山口県	事業者が事故を認識したのは、7 月 15 日
A201100303	平成 23.5.5	平成 23.7.26	平成 23.7.29	石油ストーブ(開放式)	R-31	株式会社トヨミ	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。混合ガソリンを誤給油した状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、7 月 25 日
A201100311	平成 23.7.7	平成 23.7.29	平成 23.8.2	ガスこんろ (都市ガス用)	RTS-350NFE	リンナイ株式会社	火災 重傷 1 名	当該製品から漏れたガスに引火する火災が発生し、1 名が負傷した。現在、原因を調査中。	長野県	
A201100313	平成 23.6.10	平成 23.7.29	平成 23.8.2	ガスこんろ (LP ガス用)	DW32D8JTR	株式会社ハーマン	重傷 1 名	当該製品で調理中、当該製品から片手鍋が落下し、火傷を負った。使用者の手が片手鍋に触れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、7 月 22 日
A201100319	平成 23.7.20	平成 23.8.2	平成 23.8.5	半密閉式 (CF 式) ガスふろがま(LP ガス用)	GS-130D	株式会社ノーリツ	火災	当該製品に点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。空焚きとなった可能性も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100329	平成 23.7.16	平成 23.8.5	平成 23.8.9	石油給湯機付ふろがま	RPE40KAB(高木産業株式会社ブランド:型式TP-BS402AZR-D)	TOTO株式会社 [製造:東陶ユプロ株式会社(解散)](高木産業株式会社ブランド)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。	栃木県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施 改修率 87.7%
A201100334	平成 23.7.29	平成 23.8.10	平成 23.8.12	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 軽傷1名	建物を全焼し、1名が火傷を負う火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201100339	平成 23.8.2	平成 23.8.11	平成 23.8.16	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	RUS-51JTK	リンナイ株式会社	火災	当該製品を点火操作したところ、当該製品下方から出火する火災が発生し、周辺が焼損した。当該製品の着火不良により製品内部に滞留した未燃ガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	長野県	平成23年8月4日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年8月11日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100341	平成 22.12.21	平成 23.8.12	平成 23.8.16	ガスこんろ(ガス種不明)	IC-3301GF	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	広島県	事業者が事故を認識したのは、8月10日
A201100343	平成 23.8.3	平成 23.8.12	平成 23.8.16	石油給湯機付ふろがま	UKB-380OHTX(M)	株式会社コロナ	火災	当該製品で給湯中、発煙に気付き確認すると、当該製品背面部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	福島県	製造から10年以上経過した製品
A201100344	平成 23.8.2	平成 23.8.12	平成 23.8.16	石油ふろがま	CK-11S	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクタ(空焚き防止装置を働かせないようにし、他の装置の作動点検をするものを修理・点検後に戻し忘れたため、空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	京都府	平成23年8月11日に消費者安全法の重大事故等として公表済 製造から15年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施 改修率 29.7%
A201100352	平成 23.7.9	平成 23.8.18	平成 23.8.23	半密閉式(CF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	PH-101M	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、8月10日
A201100356	平成 23.8.8	平成 23.8.19	平成 23.8.23	ガスこんろ(LPガス用)	PA-KN337WA	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 重傷1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が負傷した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	香川県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100357	平成 23.8.9	平成 23.8.19	平成 23.8.23	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100363	平成 23.8.15	平成 23.8.23	平成 23.8.26	ガスこんろ(LPガス用)	PD-1MH-2	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100370	平成 23.8.13	平成 23.8.26	平成 23.8.30	屋外式ガス給湯器(LPガス用)	RUX-V2015W-E	リンナイ株式会社	火災	当該製品を焼損し、建物を半焼する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
A201100372	平成 23.8.13	平成 23.8.26	平成 23.8.30	石油給湯機	IB-381SR	株式会社長府製作所	火災	当該製品で浴槽に給湯し続けたまま、長時間放置していたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	製造から 20 年以上経過した製品
A201100373	平成 23.8.19	平成 23.8.29	平成 23.9.2	ガスこんろ(LPガス用)	IC-4801CF	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
A201100374	平成 23.8.13	平成 23.8.29	平成 23.9.2	石油ストーブ(半密閉式)	UH-84PR	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成 21 年 9 月 1 日からリコールを実施 改修率 23.6%
A201100381	平成 23.8.22	平成 23.9.1	平成 23.9.6	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	YS2020R(三洋電機株式会社ブランド:型式 GB-20R1)	株式会社ハーマン(三洋電機株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。数日前から点火不良等の不具合が発生していたが、そのまま使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 8 月 24 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 9 月 1 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100382	平成 23.7.9	平成 23.9.1	平成 23.9.6	ガス栓(都市ガス用)	G331SP220A×3/4	光陽産業株式会社	火災	当該製品に接続された湯沸器を点火後、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品からガスが漏洩した可能性を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、8 月 26 日 平成 23 年 8 月 11 日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成 19 年 4 月 26 日からリコールを実施 点検率 92.5%
A201100389	平成 23.7.31	平成 23.9.5	平成 23.9.9	石油ふろがま	JPK-N	株式会社長府製作所	火災	当該製品のタイムスイッチをセット後、しばらくすると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	製造から 20 年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、8 月 26 日 平成 19 年 7 月 27 日からリコールを実施 改修率 29.7%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100390	平成 23.8.23	平成 23.9.5	平成 23.9.9	石油給湯機付ふろがま	FDW-470 ASN	タカラスターダート株式会社	火災	当該製品で浴槽に給湯中、当該製品のリモコンから警報が発せられたことから、当該製品を確認したが異常が見られなかったため、リモコンのスイッチを入れ再運転したところ、異音が生じ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	和歌山県	平成 23 年 9 月 1 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100396	平成 23.8.28	平成 23.9.6	平成 23.9.9	ガス栓(都市ガス用)	FV673AQ O	株式会社藤井合金製作所	火災	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工時に外した検査口用ビスが戻されなかったため、検査口からガスが漏れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成 23 年 8 月 31 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成 23 年 9 月 8 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100412	平成 23.9.5	平成 23.9.14	平成 23.9.16	石油給湯機	IB-36S	株式会社長府製作所	火災	電灯が点灯しないため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品は作動していない故障状態であったが、当該製品のスイッチが入っていた状況を含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	製造から 20 年以上経過した製品
A201100413	平成 23.9.8	平成 23.9.14	平成 23.9.16	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-S18H	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 軽傷 1 名	当該製品及び周辺が焼損し、1 名が火傷を負う火災が発生した。当該製品の使用時に付近の可燃物(タオル)に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201100416	平成 23.8.13	平成 23.9.15	平成 23.9.21	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	IP-2243	イワタニ・プリムス株式会社(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品にガスボンベを接続し使用後、ガスボンベを外した際、ガスが漏洩し、近くで使用していた炭火が引火、1 名が火傷を負った。ガスの漏洩状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	ガスボンベに関する事故(A201100417)と同一事業者が事故を認識したのは、9 月 12 日
A201100417	平成 23.8.13	平成 23.9.15	平成 23.9.21	ガスボンベ	IP-500G	イワタニ・プリムス株式会社	重傷 1 名	ガスカートリッジ直結型ガスこんろに当該製品を接続し使用後、当該製品を外した際、ガスが漏洩し、近くで使用していた炭火が引火、1 名が火傷を負った。ガスの漏洩状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	ガスカートリッジ直結型ガスこんろに関する事故(A201100416)と同一事業者が事故を認識したのは、9 月 12 日
A201100420	平成 23.8.25	平成 23.9.16	平成 23.9.21	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2205SR	株式会社ハーマン	火災	当該製品のグリルで調理中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品の内部部品等が腐食していたことにより、ガスが漏洩した可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100423	平成 23.9.9	平成 23.9.20	平成 23.9.27	石油ふろがま	JP-4	株式会社長府製作所	火災 軽傷 1 名	空焚き防止装置の付いていない当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1 名が火傷を負った。当該製品のバーナー部が正規の組み合わせでないものに取り替えられていた状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から 20 年以上経過した製品
A201100428	平成 23.9.8	平成 23.9.21	平成 23.9.27	ガスふろがま(都市ガス用)	GF-200D	株式会社長府製作所	火災	当該製品のタイマーをセットし使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。空焚き防止装置が本体から外されていた状況及び浴槽に水が入っていない状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100436	平成 23.9.10	平成 23.9.22	平成 23.9.27	ガスこんろ (LP ガス用)	RTS-551 G	リンナイ株式会社	火災	当該製品で調理後、しばらくすると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201100437	平成 23.9.12	平成 23.9.22	平成 23.9.27	ガスこんろ (都市ガス用)	RTS-4600 GF	リンナイ株式会社	火災 死亡 1 名	当該製品で調理中、外出したところ、建物が全焼し、1 名が死亡する火災が発生した。当該製品の火を消し忘れたことにより火災に至った可能性を含め、現在、原因を調査中。	香川県	
A201100442	平成 23.9.14	平成 23.9.26	平成 23.9.30	密閉式(BF 式)ガスふろがま(都市ガス用)	GF-651S B	高木産業株式会社	火災 軽傷 1 名	可燃性ガスのスプレーを使用し、浴室の扉を清掃後、当該製品の点火操作をしたところ、爆発して周辺が破損し、1 名が火傷を負う火災が発生した。浴室に滞留した可燃性ガスに、当該製品の火が引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	

2. ガス機器・石油機器以外に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700506	平成 19.10.6	平成 19.10.11	平成 23.4.1	電気洗濯機	AW-F70 HVP	東芝家電製造株式会社 (現 東芝ホームプライアンス株式会社)	火災	当該製品を運転中にエラー報知にて、運転が停止した。濡れた洗濯物を取り出そうとして、脱水を設定し運転を開始したところ、異臭がして当該製品左下部が赤く見えたため、消火した。 事故原因は、3本のモーターリード線の内、1本が断線して溶融痕が認められたことから、この部分でスパークが生じ、出火に至ったものと考えられる。 なお、事故発生の約1週間前からモーターの回転異常を示すエラーが表示されていたとのこと及び当該製品にモーターの回転異常を示すエラーの発生が記録されていた。	愛知県	平成 21 年 2 月 3 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として経済産業省が公表していたもの
A200900705	平成 21.11.18	平成 21.11.30	平成 23.4.1	電気洗濯機	AW-F70 HVP	東芝ホームプライアンス株式会社	火災 軽傷 1 名	当該製品を使用中、当該製品下部より出火し、当該製品及び周辺を焼損し、1名が軽傷を負った。 事故原因は、3本のモーターリード線の内、2本が断線して溶融痕が認められたことから、この部分でスパークが生じ、出火に至ったものと考えられる。 なお、事故発生の数か月前よりモーターの回転異常を示すエラーが複数回表示されていた。	愛知県	平成 21 年 12 月 4 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000477	平成 22.8.22	平成 22.9.2	平成 23.4.1	電気洗濯機	AW-E70 HVP	東芝ホームプライアンス株式会社	火災	以前より動作不良をしていた当該製品を使用中、当該製品後部より発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、3本のモーターリード線の内、1本が断線して溶融痕が認められたことから、この部分でスパークが生じ、発煙に至ったものと考えられる。 なお、事故発生の約10日前から水槽の回転動作が不調でエラーが表示され、運転が停止していたとのこと及び当該製品にモーターの回転異常を示すエラーの発生が記録されていた。	東京都	平成 22 年 9 月 7 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000617	平成 22.10.22	平成 22.10.29	平成 23.4.1	電気洗濯機	AW-F80 HVP	東芝ホームプライアンス株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故発生前より、故障表示が出ていた。 事故原因は、3本のモーターリード線の内、1本が断線して溶融痕が認められたことから、この部分でスパークが生じ、出火に至ったものと考えられる。 なお、事故発生前よりエラー表示が頻繁に出ているとのこと及び当該製品にモーターの回転異常を示すエラーの発生が記録されていた。	神奈川県	平成 22 年 11 月 2 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの



管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001130	平成 23.3.17	平成 23.3.28	平成 23.4.1	電気洗濯乾燥機	WD-D60S	LG 電子ジャパン株式会社(現 LG ELECTRONICS JAPAN 株式会社)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音・異臭とともに当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200800757	平成 20.10.19	平成 20.10.29	平成 23.4.5	木製椅子	テノール	野村貿易株式会社(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中に脚部が分解したため、転倒して負傷した。調査の結果、脚部を構成する各部品には破損は認められず、接合部が外れて分解したものであり、接合部への接着剤の塗布が不十分だったものと考えられる。	東京都	平成 20 年 10 月 31 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200900461	平成 21.8.28	平成 21.9.7	平成 23.4.5	携帯型音楽プレーヤー	iPod nano MA004J/A	有限会社アップルジャパンホールディングス(輸入事業者)	火災	当該製品をバッグに入れて使用していたところ、発煙した。事故の原因は、当該製品のバッテリーセル内部に製造上の不具合があったために、充放電を繰り返すうちにセル内部の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部短絡を起こし過熱に至ったものと考えられる。	東京都	平成 21 年 9 月 7 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成 22 年 8 月 11 日に不具合品の部品交換対応を一斉連絡
A201000216	平成 22.6.4	平成 22.6.14	平成 23.4.5	携帯型音楽プレーヤー	iPod nano MA005J/A	有限会社アップルジャパンホールディングス(輸入事業者)	火災 軽傷 1 名	当該製品を充電中に、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、当該製品のバッテリーセル内部に製造上の不具合があったために、充放電を繰り返すうちにセル内部の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部短絡を起こし過熱に至ったものと考えられる。	茨城県	平成 22 年 6 月 22 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成 22 年 8 月 11 日に不具合品の部品交換対応を一斉連絡
A201001136	平成 23.3.17	平成 23.3.31	平成 23.4.5	凍結防止用ヒーター	SH-6(日本電熱株式会社ブランド)	株式会社小口製作所(日本電熱株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	
A201001141	平成 21.8.20	平成 23.3.31	平成 23.4.5	自転車用幼児座席	RCS-MH BC	ブリヂストンサイクル株式会社(輸入事業者)	重傷 1 名	幼児(5歳女児)を当該製品に乗せて自転車で走行中、左側足乗せ部分が脱落し、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは3月22日 平成 22 年 9 月 21 日からリコール実施 回収率 30.4%
A201100002	平成 23.3.23	平成 23.4.1	平成 23.4.5	照明器具	VBG6460 44	コイズミ照明デバイス株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	千葉県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800427	平成 20.2.14	平成 20.7.25	平成 23.4.8	エアコン	FHYCJ140F	ダイキン工業株式会社	火災	店舗で使用していた当該製品から発煙していたので、消火した。 長期使用(約13年)で室外機の電気部品が絶縁劣化し、漏電が生じた。それに加え、施工業者が、本来、当該製品据付時に設置する必要がある漏電ブレーカーが未設置であり、また、接地工事が不適切であった。これらにより、室外機から室内機に配管を通じて漏えい電流が流れて、当該製品を焼損したことが事故原因と考えられる。 なお、据付説明書において、事故の原因になる旨警告し、漏電ブレーカーの設置と適切な接地工事について指示を行っている。	兵庫県	製造から10年以上経過した製品 平成20年7月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200900157	平成 21.5.18	平成 21.5.28	平成 23.4.8	電気こたつ	KL-473	鳥取三洋電機株式会社	火災 軽傷1名	当該製品の間スイッチのコード付近から出火し、畳を直径2cm 焦がす火災が発生し、コード上に手を置いていた1名が火傷を負った。 事故原因は、長期使用(約30年)によって、中間スイッチの本体(こたつヒーター)側コード出口部に引っ張りや屈曲等の負荷が蓄積された結果、断線し、その際に発生したスパークによって事故に至ったものと考えられる。	和歌山県	製造から30年以上経過した製品 平成21年6月2日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200800215	平成 20.1	平成 20.6.2	平成 23.4.12	囲炉裏座卓	4尺	株式会社子持工芸	CO 中毒 重症1名	当該製品を使用して数日後、体調が悪くなり入院し、一酸化炭素中毒と診断された。 事故原因は、取扱説明書に当該製品で炭火を使用する際の換気についての注意表示がされておらず、換気が不十分な室内において当該製品で炭火を使用したため、一酸化炭素中毒になったものと考えられる。 なお、事業者は、事故発生後に販売する製品の取扱説明書に注意表示の追加を行った。	愛知県	平成20年6月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200800217	平成 20.4.24	平成 20.6.2	平成 23.4.12	美容用具	吸引&記憶ブラ「ダイナマイクメイカー」	株式会社ニッセン	重傷1名	当該製品を使用していたところ、肌に接触していた部分が赤くなりかゆみが出たため使用を中止した。 事故原因は、通気性のない当該製品を長時間装着したことにより、接触面の吸引力と皮膚の発汗等により炎症が生じたものと考えられる。 また、使用時間に関する説明が不十分であったことも影響している。 なお、事業者は、事故発生後に販売する製品の取扱説明書に追加記載し、販売店にも補足説明書を送付した。	東京都	平成20年6月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800684	平成 20.8.2	平成 20.10.8	平成 23.4.12	花火(打ち上げ花火)	S001265	共栄煙火株式会社	重傷 1名	<p>当該製品に点火したところ、1、2発目は正常に打ち上がったが、3発目は本体が転倒しなかったものの、低く横方向に飛び、5m位離れた場所で見ている人が左手に火傷を負った。</p> <p>当該製品は外筒の中に3本の打ち上げ内筒が組み込まれている構造である。</p> <p>事故原因は、内筒の傾斜や構造(発射用火薬と打ち上げ筒との空間)に不具合があり、打ち上げ筒が外筒の内壁に接触し、火塊が横方向に飛び出したものと考えられる。ただし、当該製品の打ち上げ筒と発射火薬との空間を確認することが出来なかったため、事故原因を特定することができなかった。</p> <p>なお、事業者は、平成 21 年 8 月以降、製品の販売を中止した。</p>	北海道	平成 20 年 10 月 10 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200800727	平成 20.9.12	平成 20.10.20	平成 23.4.12	ベビーカー	NEWベビーズ5	株式会社日本育児	重傷 1名	<p>当該製品に乳児を乗せて、角を曲がる際にチャイルドシート部分が傾き、乳児が投げ出されるように落下して重傷を負った。</p> <p>当該製品には、取り外しのできる同社製で別売りの着脱式シート(乳児用)が取り付けられていた。</p> <p>事故原因は、当該製品と着脱式シートの固定が不十分な状態で、かつ、ショルダーベルトと股ベルトを付けずに使用したため、走行中の遠心力によりシートが脱落し、乳児がシートから投げ出され負傷した使用者の不意によるものと考えられる。ただし、当該製品の取扱説明書にシートの固定方法についての詳細な記載がされておらず、また、シートが固定されているか確認する旨の注意表示も不足していた。</p> <p>なお、事業者は事故発生後に販売する製品について、シートの取り付けに関する警告ステッカーを本体に添付し、取扱説明書にも追加記載した。</p>	埼玉県	平成 20 年 10 月 24 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000970	平成 23.2.3	平成 23.2.17	平成 23.4.12	電気式浴室換気乾燥暖房機	V-100BZ4-YH	三菱電機株式会社	火災	当該製品を使用中、建物の電気が切れ、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。 事故原因は、当該製品の電源電線と屋内配線との工具による電線接続の圧着が不十分であったことから、接触不良が生じて発熱し、出火に至ったものと考えられる。 当該製品については、接続工事が不適切なために同様の事故が発生したことを受けて、平成18年6月30日に経済産業省より点検等の要請を行い、当該製造事業者の修理部門が平成18年12月16日に点検を行っていたが、作業員の点検が不十分であったために事故が発生したものである。	神奈川県	製造から10年以上経過した製品 平成23年2月22日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表したもの
A201100015	平成 23.3.19	平成 23.4.7	平成 23.4.12	電気ストーブ	MS-907ES	森田電工株式会社(現株式会社ユーイング)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の電源プラグから出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200800445	平成 20.7.10	平成 20.7.31	平成 23.4.15	システムキッチン	70.653	サンウエーブ工業株式会社	重傷1名	当該製品のコーナーキャビネットの扉用のヒンジ(蝶番)で幼児が指を挟み重傷を負った。 調査の結果、コーナーキャビネットの扉用のヒンジは、扉を開閉する過程でヒンジ自体に複数のすき間が生じるものであり、このいずれかに指を挟んだものと考えられる。保護者の不注意が大きいものの、注意喚起も不十分であったと考えられる。 なお、事業者は、この事故を受けて取扱説明書に、ヒンジに触れないよう注意事項を追加記載するとともに製品に警告のシールを貼付することとした。	愛知県	平成20年8月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A201100028	平成 23.3.31	平成 23.4.13	平成 23.4.15	照明器具	AHN335089	株式会社ミツヨシ(現青垣コイズミ照明株式会社)	火災	当該製品に照明を接続して使用中、照明が消え、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	群馬県	
A201100032	平成 23.4.3	平成 23.4.14	平成 23.4.19	電気温風機(セラミックファンヒーター)	MDS-120OCT	森田電工株式会社(現株式会社ユーイング)	火災	当該製品を使用中、異音、発煙及び異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。 事故原因は、当該製品のセラミックヒーターユニットの中央端子と電源配線のファストン(平型)端子部において、接続不良により、接触抵抗による過熱が生じ、出火に至ったものと考えられる。	滋賀県	平成7年12月18日からリコールを実施 改修率 3.3%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800098	平成 20.3.12	平成 20.4.25	平成 23.4.22	ウォーキングマシン	DR-1230W	株式会社リディースポーツ・インダストリー(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中に突然走行ベルトの動きが高速になり転倒し、顔と右肩を打撲した。調査の結果、他の電気製品等の電源を入切する際に発生したノイズが、当該製品の電源コードから伝搬し、走行ベルトが誤作動して、高速に動作したことにより使用者が、転倒し負傷したものと考えられる。	北海道	平成20年5月2日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200800178	平成 20.3.13	平成 20.5.21	平成 23.4.22	折りたたみテーブル	TNX-154K-W7	株式会社イトーキ	重傷1名	席を立った際に、机の脚部に足を引っかけて転倒し、手をついた際、手首を骨折した。調査の結果、当該製品の使用時に脚部の手前側がテーブル天板よりも外側に張り出すため、当該部に使用者が足を引っかけたものであった。なお、製造事業者は当該事故を受けて、使用時にテーブル天板の寸法内に脚部が収まる設計変更を行った。	東京都	平成20年5月23日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200801366	平成 21.2.28	平成 21.3.18	平成 23.4.22	電気冷蔵庫	QJ-EW61(シャープ株式会社ブランド)	ドメティック株式会社(輸入事業者)	火災	外出先から帰宅すると異臭がしたため確認すると、当該製品付近から発煙・発火していた。調査の結果、当該製品背面のヒーター断熱材の一部が溶融しており、ヒーター線とヒーターリード線を接続するカシメ部に炭化及び緑青が認められたため、当該部分が接触不良により過熱され、出火に至ったものと考えられる。ただし、当該カシメ部に溶融痕等の異常が認められなかったため、原因を特定することができなかった。	愛媛県	平成21年3月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200801400	平成 21.1.5	平成 21.3.26	平成 23.4.22	湯たんぼ(ゴム製)	アニマル湯たんぼ	株式会社レクリ(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中に足で触ったところ、割れて足に火傷を負った。調査の結果、製造時から当該製品の止め口の表面に傷があったことと、材料のゴムに老化防止剤が配合されていなかったため、製造から5年が経過したことで、ゴムの劣化が促進されて強度が低下した。そのため、使用時に触れた際、破損し、熱湯が漏れ、負傷したものと考えられる。なお、事業者は、平成23年4月15日にホームページに情報を掲載し、対象製品について直ちに使用を中止するよう呼び掛けている。	埼玉県	平成21年3月31日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A201100045	平成 23.3.16	平成 23.4.18	平成 23.4.22	電子レンジ加熱式湯たんぼ	夢暖	旭電化工業株式会社(現株式会社ADEKA)	重傷1名	当該製品を電子レンジで加熱後、持ち運ぶ際、当該製品が破裂し、飛散した内容物によって、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、4月14日 平成11年11月12日からリコールを実施 回収率 48.0%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100052	平成 23.4.11	平成 23.4.19	平成 23.4.22	空気清浄機	MCZ65J-W	ダイキン工業株式会社(輸入事業者)	火災 軽傷 1 名	当該製品を使用中、異常に気付き確認すると、当該製品の吹出し部から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損し、1 名が負傷した。 事故原因は、電気集塵部で分解された大気中のアンモニア系の臭気成分が「合成物」として、除湿エレメントに捕捉され、除湿エレメントの表面に異物が付着し、除湿ヒータの熱を受けて「合成物」の助燃作用で除湿エレメントが部分的に異常過熱し出火に至ったと考えられる。	福岡県	平成 22 年 4 月 9 日からリコールを実施 改修率 53.8%
A201100055	平成 23.4.10	平成 23.4.20	平成 23.4.22	電気洗濯機	JW-Z23A	ハイアールジャパンセールス株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から異臭とともに発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサー(保安機構なし)に製造工程において、異物が混入し、使用期間中に徐々に絶縁劣化を起こし、コンデンサーの発煙に至ったものと考えられる。	鹿児島県	平成 22 年 11 月 12 日からリコールを実施 平成 23 年 4 月 21 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A200800856	平成 20.11.12	平成 20.11.21	平成 23.4.26	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	RKW-V45A	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用中、発煙した。 事故の原因は、水槽と乾燥用給気ダクトの接合部からの水漏れにより底カバーに水が溜まり、通常よりも垂れ下がった位置に配線されていたポンプ用コネクタが水に濡れたことによりスパークが生じ、コネクタの一部が焦げて発煙したものと考えられる。 なお、製造事業者は、ポンプ用コネクタの組み付け方法につき、組立工程における作業指導及び確認作業の徹底を行った。	東京都	平成 20 年 11 月 26 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A201100056	平成 23.4.14	平成 23.4.21	平成 23.4.26	電気洗濯乾燥機	AWD-E105ZA	三洋電機株式会社	火災	当該製品でタオル類を乾燥中、異音が生じたため確認すると、当該製品左後部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 4 月 21 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100064	平成 23.4.15	平成 23.4.22	平成 23.4.26	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	FB4503PC	株式会社ハーマン	火災	異臭と煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。 当該製品は点検・修理後で運転スイッチがオフの状態であった。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900281	平成 21.6.30	平成 21.7.8	平成 23.5.10	エアコン(室外機)	AU-G28SEY	シャープ株式会社	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。 調査の結果、制御基板に取り付けられた部品端子のはんだ付け部に溶融痕が認められたことから、制御基板から出火したことが考えられたが、当該基板の焼損が著しく、原因を特定することができなかった。	兵庫県	平成 21 年 7 月 10 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの 製造後 10 年以上経過した製品

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900882	平成 22.1.5	平成 22.1.15	平成 23.5.10	電気温風機(セラミックファンヒーター)	KC-125CS	森田電工株式会社(現株式会社ユースイング)(輸入事業者)	火災	当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。調査の結果、火災現場においては、当該製品のみ焼損していたことと、当該製品の転倒オフスイッチ周辺の焼損が著しく、スイッチ端子に接続されていたリード線が、接続端子近傍で断線し、その先端に熔融痕が認められたことから、当該スイッチ部から出火したものと考えられた。ただし、当該部品が焼失しており、原因を特定することができなかった。	東京都	平成 22 年 1 月 19 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100076	平成 23.4.15	平成 23.4.27	平成 23.5.10	除湿機	SDH-Z7	三洋電機株式会社(輸入事業者)	火災	警報機が鳴動したため共同住宅の管理人が確認すると、運転中の当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201100081	平成 23.4.20	平成 23.4.28	平成 23.5.10	温水式浴室暖房乾燥機	BV-Y33BP1L(東京ガス株式会社ブランド:型式ABD-3301ACS)	松下エコシステムズ株式会社(現パナソニックエコシステムズ株式会社)	火災	当該製品の換気スイッチを入れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙、出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201100088	平成 23.4.13	平成 23.4.28	平成 23.5.10	電気こんろ	HK-1102(株式会社日立ハウステック製ミニキッチン「KM-1203S」に組み込まれたもの)	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の近くに置かれていた可燃物(樹脂製のトレイ)に引火した可能性等も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 19 年 7 月 3 日から共同リコールを実施 改修率 95.3%
A201100105	平成 23.4.27	平成 23.5.9	平成 23.5.13	エアコン	F28GTPS-W	ダイキン工業株式会社	火災 軽傷 1 名	当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。1 名が負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 5 月 12 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100111	平成 23.3.26	平成 23.5.12	平成 23.5.17	折りたたみ自転車	BD-1	ミズタニ自転車株式会社(輸入事業者)	重傷 1 名	改造された当該製品で走行中、フロントフォークが破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、5 月 2 日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100112	平成 23.1.23	平成 23.5.12	平成 23.5.17	加湿器	KA-B3S	東芝ホームテクノ株式会社(輸入事業者)	火災 軽傷 1 名	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。1名が火傷を負った。 事故原因は、加熱槽のフッ素樹脂塗装工程において、製造上の問題から塗装が不十分となり、加熱槽が腐食し、使用中に水漏れが生じたものの、水漏れに気付かず更に使用を続けたため、加熱槽下部に取り付けているサーモスタット部に水が入り込み動作が遅れ、加熱槽の温度が異常上昇し、周辺樹脂等が溶けて、発煙に至ったものと考えられる。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、5月2日 平成 16 年 3 月 30 日からリコールを実施 改修率 21.2% 平成 23 年 5 月 12 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100116	平成 23.4.21	平成 23.5.13	平成 23.5.17	自転車用空気入れ	KG23-4883	コーナン商事株式会社(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品を使用中、蓄圧タンク部が破損し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100117	平成 23.4.10	平成 23.5.13	平成 23.5.17	自転車用空気入れ	ECL-T02	株式会社エンチョー(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品を使用中、蓄圧タンク部が破損し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、5月10日 平成 17 年 4 月 6 日からリコールを実施 回収率 0.0%
A201100118	平成 23.5.12	平成 23.5.16	平成 23.5.20	ウォーターサーバー	WBF-1000(株式会社コスモライフブランド)	富士ブレード株式会社(株式会社コスモライフブランド)	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201100124	平成 23.5.4	平成 23.5.19	平成 23.5.24	AC アダプター(ガスバーナー用)	エアーパーナー(ファン式)用	有限会社喜南鈴硝子(輸入事業者)	火災	工芸用ガスバーナー(ファン式)付属の当該製品をコンセントに接続していたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100129	平成 23.5.5	平成 23.5.20	平成 23.5.24	冷水筒	H-5272	パール金属株式会社	重傷 1 名	当該製品にお湯を注ぎ、中栓部分を持ち上げたところ、当該製品上部の樹脂製接合部が外れ、お湯がこぼれ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100134	平成 23.5.11	平成 23.5.20	平成 23.5.24	テレビ(ブラウン管型)	KV-29DS65	ソニーイーエムシーエス株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	



管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100139	平成 23.5.16	平成 23.5.24	平成 23.5.27	空気清浄機	MC75J-W	ダイキン工業株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。 事故原因は、当該製品の電気集塵部の放電線が、集塵フィルタに接触している状態が続き、導電性物質が集塵フィルタに付着した際に、集塵フィルタと脱臭フィルタの間で放電が発生し、発煙・出火に至ったと考えられる。	神奈川県	平成 23 年 5 月 26 日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成 22 年 4 月 9 日からリコールを実施 改修率 54.2%
A201100141	平成 23.4.10	平成 23.5.25	平成 23.5.27	自転車	トライデム R-2	株式会社紀洋産業(輸入事業者)	重傷 1 名	二人同時に漕ぐことができる当該製品で走行中、後部に乗車した子供(6歳女児)の足がバックホークとタイヤの間に挟まれ負傷した。現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、5 月 13 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100146	平成 23.5.14	平成 23.5.27	平成 23.5.31	電気こんろ	HK-1102(株式会社日立ハウステック製ミニキッチン「KM-903D」に組み込まれたもの)	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。 事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の近くに置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。	東京都	平成 19 年 7 月 3 日から共同リコールを実施 改修率 95.3%
A201100147	平成 23.5.17	平成 23.5.27	平成 23.5.31	電子レンジ	NE-AC60	松下住設機器株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、異臭・発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、当該製品の内部部品(ダイオードブリッジ)に製造上のばらつきがあり部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じるため、スパークが発生し、発煙に至ったものと考えられる。	神奈川県	平成 19 年 5 月 31 日からリコールを実施 改修率 21.6%
A201100149	平成 22.10.7	平成 23.5.27	平成 23.5.31	運動器具(EMS 機器)	なし(商品名:オーバルウェーブ)	株式会社リッコー	重傷 1 名	当該製品(筋肉に電気的な刺激を与える機器)を使用中、当該製品のパッド貼付箇所に炎症が生じた。現在、原因を調査中。	広島県	事業者が事故を認識したのは、平成 22 年 12 月 22 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100150	平成 22.9.5	平成 23.5.27	平成 23.5.31	運動器具(EMS 機器)	なし(商品名:オーバルウェーブ)	株式会社リッコー	重傷 1 名	当該製品(筋肉に電気的な刺激を与える機器)を使用中、当該製品のパッド貼付箇所に炎症が生じた。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、平成 22 年 10 月 21 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100151	平成 22.8.26	平成 23.5.27	平成 23.5.31	運動器具(EMS 機器)	なし(商品名:オーバルウェーブ)	株式会社リッコー	重傷 1 名	当該製品(筋肉に電気的な刺激を与える機器)を使用中、当該製品のパッド貼付箇所に炎症が生じた。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、平成 22 年 9 月 22 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100152	平成 22.9.29	平成 23.5.27	平成 23.5.31	運動器具 (EMS 機器)	なし(商品名:オーバルウェーブ)	株式会社リッコー	重傷 1 名	当該製品(筋肉に電気的な刺激を与える機器)を使用中、当該製品のパッド貼付箇所に炎症が生じた。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、平成 22 年 10 月 12 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201000558	平成 22.7.18	平成 22.9.30	平成 23.6.3	運動器具	レッグマジックサークル	株式会社オークローンマーケティング(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品(直立し、ハンドルに掴まった状態などで運動を行うもの。)を使用中、ハンドル部分が下がり、バランスを崩し、右足を負傷した。 当該製品は、購入時に使用者が直立する支柱(ポール)に専用のプレート(ハンドルロック)と2本のボルトでハンドルを締め付けてから使用するものである。 2本のボルトを均等に締め付けないとプレートが片寄り、小さな荷重でもハンドルが下がる事が確認できたことから、これが事故の原因であると考えられる。取扱説明書には、ボルトをしっかり締め付け、破損や緩み等が無い事を確認する旨の記述があったものの、片寄り無く均等に締め付けしないとハンドルが下がる旨の記述が無く、使用者への危険性の情報が不足していたものと判断された。 なお、事業者は、平成 22 年 9 月 17 日よりホームページにおいて、ハンドルロックを均等に締め付けるよう注意を呼び掛けている。	兵庫県	平成 22 年 10 月 5 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100124	平成 23.5.4	平成 23.5.19	平成 23.6.3	AC アダプター(ガスバーナー用)	エアーバーナー(ファン式)用	有限会社喜南鈴硝子(輸入事業者)	火災	工芸用ガスバーナー(ファン式)付属の当該製品をコンセントに接続していたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。 事業者は、平成 23 年 6 月 3 日から無償交換を実施している。	大阪府	平成 23 年 5 月 24 日にガス機器・石油危機以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成 23 年 6 月 3 日からリコールを実施
A201100160	平成 23.5.21	平成 23.6.2	平成 23.6.7	携帯電話機用電池パック	42KYUAA	京セラ株式会社	火災	当該製品を充電していたところ、異音とともに発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。 事故原因は、当該製品に外部から力が加わった際に電池の内部に微細な損傷が生じ、その後の充放電の繰り返しにおいて損傷が拡大して電池の内部でショートが発生し、当該製品が異常発熱したことによるものと考えられる。	東京都	平成 20 年 3 月 28 日からリコールを実施 平成 20 年 3 月末時点の稼働数 235,452 台に対する回収率 95.8%
A201100165	平成 23.5.24	平成 23.6.3	平成 23.6.7	オーブントースター	ET-MA70 型	象印マホービン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100169	平成 23.2.17	平成 23.6.3	平成 23.6.10	無線操縦機(ラジオコントロール用)	T12Z	双葉電子工業株式会社(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品を使用し、ラジオコントロールヘリコプターをセッティング中、ヘリコプターのローター(プロペラ)が回り出し、負傷した。現在、原因を調査中。	愛媛県	平成 23 年 6 月 2 日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が事故を認識したのは、5 月 26 日
A201100176	平成 23.4.28	平成 23.6.10	平成 23.6.14	除湿乾燥機	DBC-T(日本タッパーウェア株式会社ブランド)	株式会社カンキョー(日本タッパーウェア株式会社ブランド)	火災	当該製品を運転開始後、異常に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	福岡県	平成 23 年 5 月 19 日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が事故を認識したのは、6 月 1 日
A201100179	平成 23.5.31	平成 23.6.10	平成 23.6.14	電気冷蔵庫	SJ-E30B	シャープ株式会社	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品の内部部品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	
A201100118	平成 23.5.12	平成 23.5.16	平成 23.6.17	ウォーターサーバー	WBF-1000(株式会社コスモライフブランド)	富士ブレード(株式会社コスモライフブランド)	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品に組み込まれている部品の電気回路に不良品が混入していたことにより、発煙に至ったものと考えられるが、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 5 月 20 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成 23 年 6 月 13 日からリコールを実施
A201100182	平成 22.12.20	平成 23.6.13	平成 23.6.17	椅子	1349-3191-111	株式会社ニッセン(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品を使用中、座面と脚部との接合部が破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、6 月 1 日
A201100184	平成 23.2.8	平成 23.6.13	平成 23.6.17	電気ストーブ	ST-M85(A)	松木技研株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、ヒーター管端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシメ不良により、接触不良が生じて出火に至ったものと考えられる。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2 月 14 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成 17 年 12 月 8 日からリコールを実施 回収率 1.2%
A201100185	平成 23.6.9	平成 23.6.14	平成 23.6.17	ポータブル DVD プレイヤー	PDTV701i	フューズ株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品右側面から火花とともに発煙し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100186	平成 23.3.3	平成 23.6.14	平成 23.6.17	電気ストーブ	ST-M85(A)	松木技研株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品のスイッチ付近から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、ヒーター管端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシメ不良により、接触不良が生じて出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、3 月 3 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意 平成 17 年 12 月 8 日からリコールを実施 回収率 1.2%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900095	平成 21.4.26	平成 21.4.30	平成 23.6.21	ACアダプター(ノートパソコン用)	PPP003SD	コンパックコンピュータ株式会社(現 日本ヒューレット・パカード株式会社)(輸入事業者)	火災	当該製品の電源コードセット差込部分から発火する火災が発生した。事故原因は、当該製品内部の電源コードセット差込部分(インレット)において、接続するピンをはんだ付けで固定していたため、抜き差しの際の機械的なストレス等ではんだクラックが生じて、接触不良となり、発熱・出火に至ったものと考えられる。	神奈川県	平成 21 年 5 月 8 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの 平成13年10月からリコールを実施
A200900002	平成 21.3.23	平成 21.4.1	平成 23.6.24	電気こんろ	IBI-2600	三化工業株式会社	火災	当該製品の上に置いていたゴミ袋が燃えて室内が煤だらけになった。消費者が当該製品を使用後にスイッチを「入」のままとしていたものの、切り忘れ防止機能により自動的に切れた。その後、停電が発生したことで当該機能がリセットされ、停電復旧後にスイッチが入ったものと推定される。その結果、当該製品上に載せていたゴミ袋が燃える火災事故が発生したものと考えられる。なお、事業者は当該製品の全ての使用者に対してDM及び注意喚起シールを送付している。	福井県	平成 21 年 4 月 3 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200900350	平成 21.7.14	平成 21.7.30	平成 23.6.24	エアコン(室外機)	SRC1801JH	三菱重工業株式会社	火災	エアコンを使用していたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火していた。事故原因は、当該製品に使用されているファンモーター用コンデンサーもしくはファンモーター用コンデンサーへの内部配線が長期使用(約30年)によって絶縁劣化したことから、内部短絡が生じたため出火に至ったものと考えられる。	群馬県	平成 21 年 8 月 4 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの 平成 21 年 8 月 21 日から使用中止を呼び掛け
A201100196	平成 23.5.11	平成 23.6.20	平成 23.6.24	延長コード	E-26B	日本マース株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品のプラグ差し込み部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が事故を認識したのは、5月16日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A200900597	平成 21.10.18	平成 21.10.27	平成 23.6.28	エアコン	CTXY25CFVP	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品の焼損が激しく、電気基板上の部品や内部配線の一部が確認できなかったことから原因の特定はできなかったが、火災状況から当該製品からの出火と考えられる。	神奈川県	平成 21 年 10 月 30 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000324	平成 22.7.3	平成 22.7.16	平成 23.6.28	扇風機	D-30D21G	東芝ホームテクノ株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品に使用されているファンモーター用コンデンサーが長期使用(約35年)によって絶縁劣化したことから、内部短絡が生じたため出火に至ったものと考えられる。	石川県	製造から 30 年以上経過した製品 平成 22 年 7 月 21 日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたものの平成 19 年 9 月 7 日から使用中止を呼び掛け
A201100204	平成 23.5.24	平成 23.6.23	平成 23.6.28	靴(パンプス)	1441-4611-114	株式会社ニッセン(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品を履いて階段を下降中、当該製品のかかと部が取れ、負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100206	平成 23.6.5	平成 23.6.23	平成 23.6.28	ウォーターサーバー	YCH-720W	株式会社トーエル(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 6 月 16 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A200800650	平成 20.9.23	平成 20.9.30	平成 23.7.1	自転車	X-GD200R	株式会社エンドウ商事(輸入事業者)	重傷1名	<p>女兒(小学校低学年)が当該製品のタイヤに空気を入れようとしたところ、当該製品が転倒し、泥よけ部が傍らにいた幼児(4歳女兒)の左手の甲に接触して裂傷を負った。</p> <p>調査の結果、ステンレス製の泥よけ下部の端には樹脂の被覆がされているが、事故以前の転倒などの影響で一部が剥がれ、鋭利なバリ(突起)が露出している状態にあり、製品が転倒する際に当該バリ部分が接触して裂傷を負ったものと考えられる。</p> <p>なお、輸入事業者は、同様な事故の再発防止のため、小学校中低学年以下を対象とした製品の金属製の泥よけは、防護のための折り返し加工をしてある製品に輸入・販売を限定した。</p>	奈良県	平成 20 年 10 月 3 日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A201100213	平成 23.6.5	平成 23.6.27	平成 23.7.1	電気洗濯機	V454	ボッシュ株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音・異臭と共に発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から 20 年以上経過した製品
A201100214	平成 23.6.14	平成 23.6.27	平成 23.7.1	電気こんろ	HT-1250(組み込み先のキッチンメーカーは不明)	日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、使用者の身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていたカセットこんろが加熱され、ガスボンベが熱により破裂したものと考えられる。	愛知県	平成 19 年 7 月 3 日から事業者が共同してリコールを実施 改修率 95.3%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100217	平成 23.6.11	平成 23.6.28	平成 23.7.1	電気衣類乾燥機	WTL4310	ボッシュ株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成 16 年 11 月 1 日からリコールを実施 改修率 79.2%
A201100222	平成 23.6.19	平成 23.6.29	平成 23.7.1	電気冷蔵庫	SJ-23B-H	シャープ株式会社(輸入事業者)	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	
A201100201	平成 23.6.11	平成 23.6.22	平成 23.7.5	瓶(ガラス製調味料容器)	HA-3787	パール金属株式会社(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品のふたを開けようとしたところ、当該製品側面のガラス部分が割れ、負傷した。事故原因は、継続して調査中であるが、製造工程における溶融ガラスの計量にばらつきがあったため、ガラスの厚みに不足が生じ十分な強度が得られていなかったことにより、当該製品のふたの開栓時に容器を手で握った際に、ガラス製の容器が割れて事故に至ったものと考えられる。	千葉県	平成 23 年 6 月 24 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成 23 年 6 月 30 日からリコールを実施
A201100206	平成 23.6.5	平成 23.6.23	平成 23.7.5	ウォーターサーバー	YCH-720W	株式会社トール(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のヒーターにかかるサーモスタット部周辺が発熱したことにより出火に至ったものと考えられる。なお、事業者は、平成 23 年 6 月 9 日から回収・無償交換を実施している。	神奈川県	平成 23 年 6 月 28 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成 23 年 6 月 9 日からリコールを実施
A201100229	平成 23.3.9	平成 23.6.30	平成 23.7.5	自転車用幼児座席	RCS-MSG	ブリヂストンサイクル株式会社(輸入事業者)	重傷 1 名	幼児(6歳女児)を当該製品に乗せて自転車で走行中、右側足乗せ部分が脱落し、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは6月21日 平成 22 年 9 月 21 日からリコールを実施 回収率 37.9%
A201100232	平成 23.6.22	平成 23.6.30	平成 23.7.5	エアコン	RAS-406LDR	東芝キャリア株式会社	火災	当該製品を使用中、異音とともに発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品のファンモーターのリード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質又は当該製品内部で発生した結露水が浸入・付着することによって、トラッキング現象が生じ、発煙に至ったものと考えられる。	岡山県	平成 16 年 8 月 19 日からリコールを実施 改修率 73.4%
A201100233	平成 23.6.19	平成 23.7.1	平成 23.7.5	照明器具	IHP60027	東金工業株式会社(東芝ライテック株式会社ブランド)	火災	当該製品のスイッチを入れたところ、異音とともに電源コードから出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、構造上の問題から使用中に器具内部が高温になり、当該製品を吊り下げる電源コードの本体接続部付近の絶縁被覆が熱劣化によりショートし、出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	平成 21 年 11 月 4 日からリコールを実施 回収率 27.2%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100235	平成 23.6.21	平成 23.7.1	平成 23.7.5	電気洗濯機	HSW-50S3	三洋ハイアール株式会社(現 ハイアールジャパンセールス株式会社)(輸入事業者)	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入し、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、発煙に至ったものと考えられる。	東京都	平成 22 年 11 月 12 日からリコールを実施
A201100237	平成 23.6.21	平成 23.7.1	平成 23.7.5	エアコン(室外機)	RAC-22FWJK	株式会社日立製作所(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	製造から 10 年以上経過した製品
A200800590	平成 20.7.1	平成 20.9.11	平成 23.7.12	ファクシミリ	FAX-790CL	ブラザー工業株式会社	重傷1名	当該製品の子機で通話中に、雑音が生じて相手の声が聞き取りにくい状態だったため、子機のスピーカーに耳を密着させたところ、突然大きな音がしたため、聴覚障害を負った。調査の結果、大音量となった理由は特定できなかったが、雑音で聞き取りにくい状態であったため、子機のスピーカーに、耳を密着したことから事故が発生したものと考えられる。当該製品の子機を耳にあてて通話をする場合と、耳から離してハンズフリーで通話をする場合とのスピーカーが同一であり、通話中のハンズフリーボタンの誤操作やハウリング現象などで、意図せず大音量となった場合への配慮が欠けていたものと考えられる。なお、事業者は同様の事故の再発防止のため、ハンズフリー用のスピーカーを耳に接しない位置に別に設置し、また、誤操作を防ぐため、ハンズフリーボタンの周囲にガードを設置するなどの設計の変更を行った。	大阪府	平成 20 年 9 月 17 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200900020	平成 21.3.28	平成 21.4.7	平成 23.7.12	ライター(使い切り型)	D-4	株式会社イングワン(輸入事業者)	火災 軽傷1名	ライター使用後の残火により、使用者宅のベッドのマット及び枕を焦がした。消火の際に1名が軽傷を負った。調査の結果、当該製品のノズルのガス開閉弁の中心からのズレが大きいことから、当該部からのガス漏れか、いずれかの部品の異物挟み込みなどにより、使用後にガスが完全に止まらずに残火が生じており、消火を確認しなかったことが影響して火災に至ったものと考えられる。	愛知県	平成 21 年 4 月 10 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900300	平成 21.6.25	平成 21.7.14	平成 23.7.12	エアコン	F50BTEP-W	ダイキン工業株式会社	火災	火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、当該製品の焼損が激しく、回収されていない部品があることから、原因の特定には至らなかったが、火災の状況から当該製品から出火したものと考えられる。	沖縄県	平成 21 年 7 月 17 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200900406	平成 21.8.13	平成 21.8.21	平成 23.7.12	イルミネーションライト	31-DL-2W-5MC/TM	神戸産業株式会社	火災	街灯に装飾された当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品の連結接続部が確実に接続されていなかったことから、接続部に雨水等が浸入したため、トラッキング現象が生じ、出火に至ったものと考えられる。パッケージの注意表示に、連結接続等の取り扱い方法についての詳細な記載がなされていなかった。なお、事業者は、平成21年10月31日からホームページに製品使用上の注意事項を掲載している。	東京都	平成 21 年 8 月 25 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200900875	平成 21.12.31	平成 22.1.14	平成 23.7.12	エアコン	SAP-401A4	三洋電機株式会社	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品の補助ヒーター配線コネクタ端子部に圧着不良等があったことから、長期使用(約19年)によって、次第に発熱量が増大し、コネクタ樹脂が炭化したため、出火に至ったものと考えられる。	山口県	平成 22 年 1 月 19 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A201100161	平成 23.5.25	平成 23.6.2	平成 23.7.12	電気式浴室換気乾燥暖房機	BS-131SHY	マックス株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、同社が平成17年5月9日から実施しているリコールの点検・改修を実施した際に、当該製品本体の電源線と屋内配線の接続作業に不備があったため、接触不良から過熱し、出火に至ったものと考えられる。	鳥取県	平成 23 年 6 月 7 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたものを平成 23 年 7 月 12 日リコール開始
A201100248	平成 23.6.29	平成 23.7.7	平成 23.7.12	電気冷蔵庫	GR-130SB	東京芝浦電気株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	当該製品の右上付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から 40 年以上経過した製品
A201100253	平成 23.7.3	平成 23.7.8	平成 23.7.12	エアコン	RAS-285LDR	東芝キャリア株式会社	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品の右側から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品のファンモーターのリード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質が付着し、さらに当該製品内部で発生した結露がリード線接続部分に回りこんだことによって、トラッキング現象が生じ、発煙に至ったものと考えられる。	岐阜県	製造から 10 年以上経過した製品 平成 16 年 8 月 19 日からリコールを実施 改修率 73.4%



管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900634	平成 21.10.28	平成 21.11.11	平成 23.7.15	換気扇	E-25LH2	三菱電機株式会社	火災	当該製品から出火する火災が発生し、製品を焼損し周辺を汚損した。 事故原因は、長期使用(約 36 年)により当該製品のモーター軸受けが油切れし、モーターが回転しない状態のまま半年間放置されたことから、モーター巻線が異常発熱などにより発火し、モーター周辺に付着した油に着火したため、出火に至ったものと考えられる。 モーターが回転しない故障状態を知りながら、通電状態で放置した使用者の使い方も事故発生の原因と考えられる。 なお、事業者は、平成20年6月からホームページに長年使用の家電製品について安全に使用するためのお知らせを掲載している。	群馬県	平成 21 年 11 月 13 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100204	平成 23.5.24	平成 23.6.23	平成 23.7.15	靴(パンプス)	1441-4611-114	株式会社ニッセン(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品を履いて階段を下降中、当該製品のかかと部が取れ、負傷した。 事故原因は、現在調査中であるが、当該製品のヒール部の強度が不足していたため、ヒール部に加えられた外部からの衝撃によりヒールが折れたことから、事故に至ったものと考えられる。	千葉県	平成 23 年 6 月 28 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成 23 年 7 月 6 日からリコールを実施
A201100258	平成 23.6.30	平成 23.7.11	平成 23.7.15	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	KP-40F(京セラ株式会社ブランド:型式 PVN-402)	オムロン株式会社(京セラ株式会社ブランド)	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	香川県	平成 23 年 7 月 14 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100260	平成 23.5.12	平成 23.7.11	平成 23.7.15	物干し(室内用)	CMB-92X	アイリスオーヤマ株式会社(輸入事業者)	重傷 1 名	伸縮式の当該製品から洗濯物を取り込む際、伸ばして使用していた洗濯物を掛けるパイプが不安定でバランスが崩れ、当該製品が倒れ、幼児(4歳男児)が負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、6 月 30 日
A200900561	平成 21.10.5	平成 21.10.15	平成 23.7.20	温水洗浄便座	TCF401	TOTO株式会社	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。 事故の原因は、長期使用(約 27 年)により、製品内部の熱交換器と伸縮ノズル間の樹脂製パイプに亀裂が生じたため漏水し、この状態で使用を継続したことにより、温水バイメタルスイッチの接続端子が腐食・断線して導通不良を起こして発熱・出火に至ったものと考えられる。	沖縄県	平成 21 年 10 月 20 日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100276	平成 23.7.5	平成 23.7.15	平成 23.7.20	電子レンジ	IM-574(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品の操作パネル付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成 15 年 9 月 2 日からリコールを実施 改修率 13.0%
A201000454	平成 22.7.20	平成 22.8.27	平成 23.7.22	椅子	MSZ-53(DBR)	株式会社山善(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中に背もたれが急に倒れ、後頭部を打ち、重傷を負う事故が発生した。事故の原因は、当該製品の背もたれ部の左右に組み込まれている角度調整機構付きギアの部品不良により、使用時に荷重が片側のギアに集中し、ギアが破損したため、背もたれが急に倒れて事故に至ったものと考えられる。	東京都	平成 22 年 8 月 31 日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成 23 年 7 月 19 日からリコールを実施
A201100280	平成 23.7.7	平成 23.7.19	平成 23.7.22	電気洗濯乾燥機	NA-V80	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品の一部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岐阜県	
A201100281	平成 23.7.7	平成 23.7.19	平成 23.7.22	電気衣類乾燥機	CD-S451	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100282	平成 23.7.6	平成 23.7.19	平成 23.7.22	エアコン	ARHJ1602SA(GAC株式会社ブランド)	三洋電機株式会社(GAC株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品の一部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から 10 年以上経過した製品
A201100287	平成 23.7.6	平成 23.7.21	平成 23.7.26	ポータブルDVDプレーヤー	DPJ-07091	日本ポラロイド株式会社(現 株式会社フロントランナー)(輸入事業者)	火災	バッテリーを装着した当該製品にACアダプターを接続し、コンセントに差し込んだ状態にしていたところ、異音とともに当該製品のバッテリー付近から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 7 月 22 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100291	平成 23.3.下旬	平成 23.7.22	平成 23.7.26	加湿器	KA-G35SX	東芝ホームテクノ株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、7 月 14 日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000375	平成 22.7.17	平成 22.8.3	平成 23.7.29	椅子	CA-1002BK	サカベ株式会社(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、座面下の溶接部分が割れ、転倒し、負傷した。 事故原因は、穴うち抜き加工時に座面裏金属板に生じていた亀裂が、使用に伴って拡大して座面に偏荷重が働き、さらに溶接部分にも過大な負荷が作用したことから破断したものと考えられる。 なお、事業者は、再発防止として、平成22年9月から、溶接前部品の検査を行い、不具合な部品が使用されていないかチェックするとともに、座面裏金具のシリンダー差し込み部の強度を補強するため丸パイプを溶接し、ベースの座面裏金具に負荷がかからないようにする対策を講じた。	東京都	平成 22 年 8 月 6 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100299	平成 23.7.11	平成 23.7.25	平成 23.7.29	扇風機	PJ-305ZM	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	福井県	製造から 35 年以上経過した製品
A201100302	平成 23.7.16	平成 23.7.26	平成 23.7.29	エアコン	F22GTNS-W	ダイキン工業株式会社	火災	エアコンを切って外出中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201100304	平成 23.7.25	平成 23.7.27	平成 23.7.29	携帯型電気冷温庫	EZ-12	大自工業株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	奈良県	平成 21 年 10 月 1 日からリコールを実施 改修率 0.3%
A201100309	平成 23.7.18	平成 23.7.29	平成 23.8.2	扇風機	PJ-305KF	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から 35 年以上経過した製品
A201100310	平成 23.7.22	平成 23.7.29	平成 23.8.2	電気洗濯乾燥機	AW-80VBE2	東芝ホームアプライアンス株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	岐阜県	
A201100323	平成 23.6.4	平成 23.8.3	平成 23.8.5	椅子	1318-7781-111	株式会社ニッセン(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品の座面の前縁部に座ったところ、背もたれ部分が後ろに倒れ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	熊本県	事業者が事故を認識したのは、8 月 1 日
A201100324	平成 23.7.27	平成 23.8.3	平成 23.8.5	エアコン	RAS-181GK	東京芝浦電気株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品のリモコン部(有線)から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	製造から 30 年以上経過した製品

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100325	平成 23.7.27	平成 23.8.3	平成 23.8.5	エアコン	RAS-632S DR	東芝キャリア株式会社 (現 東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品の内部部品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100326	平成 23.7.13	平成 23.8.4	平成 23.8.9	除湿機	EF-888	株式会社クマザキエイム (輸入事業者)	火災	当該製品から出火したと考えられる火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成 23 年 8 月 4 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100327	平成 23.7.3	平成 23.8.4	平成 23.8.9	扇風機	EF-6EZ	三洋電機株式会社	火災 軽傷 1 名	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県	製造から 40 年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、7 月 28 日 平成 19 年 8 月 25 日から使用中の呼び掛け
A200901038	平成 22.2.7	平成 22.2.18	平成 23.8.12	介護ベッド	KQ-923	パラマウントベッド株式会社	重傷 1 名	当該製品のサイドパネルとフレームの間に、足が入り込んだ状態で発見された。 調査の結果、使用者が当該製品から降りようとした際、当該製品の本体フレームとサイドパネルのすき間に足が入り込んだため、負傷したものと考えられる。 取扱説明書等に本体フレームとサイドフレームとのすき間に関する注意事項の記載が十分ではなかった。 なお、事業者は、ホームページで、本体フレームとサイドパネルとのすき間に関する注意喚起を行うとともに、同社製品購入者(レンタル事業者)に対し注意喚起文書を送付し、安全な使用方法についての注意喚起を行っている。	兵庫県	平成 22 年 2 月 23 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100330	平成 23.4.15	平成 23.8.8	平成 23.8.12	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷 1 名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、右側足乗せ部分が脱落し、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。 事故原因は、当該製品を取り付けた際に、足乗せ部を説明書と異なる組付け方をして、製品本体に十分に固定されていなかったことから、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の取付部板が破損し、事故の発生に至ったと考えられる。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、8 月 4 日 平成 22 年 9 月 21 日からリコールを実施 回収率 39.1%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100340	平成 23.8.8	平成 23.8.11	平成 23.8.16	エアコン	RAS-406 LDR	東芝キャリア株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品のファンモーターのリード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質が付着し、さらに当該製品内部で発生した結露がリード線接続部分に回りこんだことにより、トラッキング現象が生じ、発煙に至ったものと考えられる。	愛知県	製造から 10 年以上経過した製品 平成 16 年 8 月 19 日からリコールを実施 改修率 73.5%
A201100346	平成 23.8.5	平成 23.8.12	平成 23.8.16	電気こんろ	NK-1102(松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)製ミニキッチン「GG7475」に組み込まれたもの)	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた物(炊飯器)が燃えたものと考えられる。	神奈川県	平成 19 年 7 月 3 日から共同リコールを実施 改修率 95.5%
A201100347	平成 23.8.1	平成 23.8.12	平成 23.8.16	除湿乾燥機	RV-HA60 型	象印マホービン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 20 年 8 月 21 日からリコールを実施 改修率 52.3%
A201100350	平成 23.8.6	平成 23.8.15	平成 23.8.23	IH 調理器	HTC-MB4	株式会社日立ホームテック(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	平成 23 年 8 月 18 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100351	平成 23.7.8	平成 23.8.18	平成 23.8.23	換気扇	GRO6NV TWIM	株式会社レックトレーディング(輸入事業者)	火災	当該製品のスイッチを入れたが作動せず、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から 20 年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、8 月 13 日
A201001057	平成 23.3.1	平成 23.3.9	平成 23.8.26	加湿器	ASK-233	吉井電気株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品のスイッチ部周辺から火花が生じる火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、現在調査中であるが、当該製品の表示灯基板において必要な絶縁距離が確保されていないことから、当該部分が短絡し出火に至ったものと考えられる。	佐賀県	平成 23 年 3 月 11 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100358	平成 23.8.9	平成 23.8.22	平成 23.8.26	扇風機	EF-6DN	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	製造から 40 年以上経過した製品 平成 19 年 8 月 25 日から使用中の呼び掛け
A201100360	平成 23.8.12	平成 23.8.22	平成 23.8.26	エアコン(室外機)	R40CEP	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100361	平成 23.8.12	平成 23.8.22	平成 23.8.26	エアコン(室外機)	AU-136W	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	製造から 20 年以上経過した製品
A200900534	平成 21.9.20	平成 21.10.7	平成 23.8.30	扇風機	FL-3021A	株式会社ドウシヤ(輸入事業者)	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。事故原因は、当該製品内部の基板上の部品又は内部の電源配線から出火したものと考えられるが、台座部の焼損が著しく、原因の特定には至らなかった。	徳島県	平成 21 年 10 月 9 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100367	平成 23.7.22	平成 23.8.25	平成 23.8.30	鍋	ND-6423(イズミヤ株式会社ブランド)	株式会社ベストコ(イズミヤ株式会社ブランド)(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品で調理中、取っ手を持って持ち上げたところ、取っ手が折れ、熱湯がこぼれ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、8 月 23 日
A201000983	平成 23.2.2	平成 23.2.22	平成 23.9.1	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	KOK22-9726GR	コーナン商事株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品のスイッチ横部分から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品に使用されている強弱切り替え用ダイオードの不良によって、出力が「弱」の時にダイオードが異常発熱し、樹脂製の支柱に着火して、出火に至ったものと考えられる。	滋賀県	平成 23 年 2 月 25 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成 23 年 9 月 1 日からリコールを実施
A200900280	平成 21.6.28	平成 21.7.8	平成 23.9.2	手すり(浴室用)	ハンドバP L6400W	タカラスタンダード株式会社	重傷 1 名	浴室に設置してある当該製品をつかんで立ち上がろうとしたところ、当該製品が外れ、バランスを崩して転倒した。事故原因は、事業者が指定した施工業者による施工時に手すりを取り付けるネジの締め付けが弱かったため、使用者が使用を続けるうちに徐々に緩み、ネジが外れ、事故に至ったものと考えられる。これについて事業者は次の対応を実施している。 ①当該施工業者に注意喚起を行うとともに、施工業者に対する認定カリキュラムに、注意事項として当該事象を追加した。 ②当該製品にネジをセットする座金に、適切に締め付ける旨の注意表記をした。 ③施工説明書に、当該ネジを適切に締め付ける旨及び取付後の緩みやガタツキが無いことを確認する旨の注意文を追記した。 ④取扱説明書の注意表記をわかりやすくした。	茨城県	平成 21 年 7 月 10 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900416	平成 21.8.12	平成 21.8.24	平成 23.9.2	エアコン(室外機)	AU-198UB	シャープ株式会社	火災	エアコンを使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品と配管の一部を焼損する火災が発生した。事故原因は、長期使用(約21年)により、当該製品の運転コンデンサーの接続端子部が発熱したため、火災に至ったものと考えられる。ただし、当該箇所の焼損が著しいため発熱した原因の特定には至らなかった。	沖縄県	平成 21 年 8 月 28 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200900477	平成 21.5.27	平成 21.9.11	平成 23.9.2	ポータブルDVDプレーヤー	YS-2731	株式会社データバンクデマース(現株式会社ブルーベース)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、発煙し当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、当該製品に内蔵されたリチウムポリマー電池のセル内部に異物等が混入していたことから、内部短絡が生じて出火に至ったものと考えられる。ただし、セル内部の電極箔の焼損が著しいため、出火した原因の特定には至らなかった。	沖縄県	平成 21 年 9 月 15 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200900715	平成 21.11.23	平成 21.12.3	平成 23.9.2	コーヒーメーカー	SAC-MST6	鳥取三洋電機株式会社(現三洋電機株式会社)(輸入事業者)	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、当該製品の温度ヒューズが正規位置と異なる位置であったことから、サーモスタットの接点が融着して連続通電状態となった際、ヒーターの異常温度を感知できず過熱し、出火に至ったものと考えられる。	徳島県	平成 21 年 12 月 8 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000347	平成 22.7.14	平成 22.7.23	平成 23.9.2	エアコン	SAP-259VR	三洋電機株式会社	火災	室内を焼損する火災が発生し、現場に当該製品があった。事故原因は、当該製品の端子盤の電源配線端子間でスパークが発生し出火に至ったものと考えられる。ただし、焼損が著しいためスパーク発生原因の特定には至らなかった。	京都府	平成 22 年 7 月 27 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 製造から 20 年以上経過した製品
A201100376	平成 23.8.18	平成 23.8.30	平成 23.9.2	扇風機	NH-DC/AC-LED-SF	有限会社イーグルジャパン(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、ブレードが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 9 月 1 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100387	平成 23.8.25	平成 23.9.2	平成 23.9.6	エアコン	CSH-229C	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	茨城県	製造から 10 年以上経過した製品 平成 23 年 9 月 1 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100388	平成 23.8.23	平成 23.9.2	平成 23.9.6	エアコン(室外機)	CU-256XB	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 9 月 1 日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100394	平成 23.8.29	平成 23.9.6	平成 23.9.9	電気洗濯乾燥機	TW-150V C	東芝ホームアプライアンス株式会社	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品上部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 9 月 8 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100398	平成 23.8.28	平成 23.9.7	平成 23.9.9	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク(電気火花)が発生し、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が起り、出火に至ったと考えられる。	広島県	平成 19 年 9 月 12 日からリコールを実施 改修率 6.0%
A201100399	平成 23.9.3	平成 23.9.7	平成 23.9.9	エアコン	AU-22SH・JT2	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から 15 年以上経過した製品
A201100402	平成 23.5.13	平成 23.9.8	平成 23.9.13	圧力鍋	DSJ22-7L	SIS株式会社(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品で調理後、当該製品の蓋の取っ手部分を持って、ガスこんろから当該製品を移動させようとしたところ、蓋が外れ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは、6 月 13 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A200900545	平成 21.9.30	平成 21.10.9	平成 23.9.16	椅子(入浴用)	やわらかシャワーチェア	株式会社リッチェル(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品に座ろうとした際に、転倒し、負傷した。事故原因は、当該製品の背もたれクッションに手をかけて体の支えにしたため、背もたれクッションが背フレームの穴から外れ、バランスを崩し転倒したものであり、背フレームに嵌め込まれた背もたれクッションの外れやすさと使用方法が影響したものと考えられる。なお、取扱説明書には、背もたれに手をかけ、体の支え等にしない旨の注意表示がなされている。	兵庫県	平成 21 年 10 月 14 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000954	平成 22.12.31	平成 23.2.14	平成 23.9.16	浴室用混合栓	KF120	株式会社KVK	重傷 1 名	保護者が当該製品を使用中、側にいた幼児(1歳男児)が火傷を負った。当該製品は、温水側である本体左側表面部が、給湯温度の影響を受けやすい構造であった。事故原因は、給湯温度が高温に設定されていたことから、本体左側表面部も高温になっており、幼児が当該部分に手を触れて火傷を負ったものと考えられる。なお、事業者は、ホームページで、サーモスタット式水栓の表面温度に関する注意喚起を行うとともに、当該製品の後継機種について、熱伝導の少ない二重構造に設計変更している。	香川県	平成 23 年 2 月 18 日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの



管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100323	平成 23.6.4	平成 23.8.3	平成 23.9.16	椅子	1310-1471-111	株式会社ニッセン(輸入事業者)	重傷1名	当該製品の座面の前縁部に座ったところ、背もたれ部が後ろに倒れ、転倒し、負傷した。詳細は調査中だが、事故原因はおよ次のように推測できる。座面前縁部に浅く着座して体重をかけ続けてきたため、背もたれと座面の接続部に疲労が蓄積していたこと及び、今回着座した際、座面に大きな衝撃が加わったことから、接続部が故障して背もたれ部分が180度以上倒れ、事故に至ったものと考えられる。	熊本県	平成 23 年 8 月 5 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成 23 年 9 月 16 日からリコールを実施
A201100409	平成 23.9.2	平成 23.9.12	平成 23.9.16	照明器具	D47-7986	大光電機株式会社	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品が焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	静岡県	
A201100410	平成 23.9.3	平成 23.9.12	平成 23.9.16	電気洗濯乾燥機	NW-D8BX	日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション株式会社(現日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 9 月 15 日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成 16 年 1 月 27 日からリコールを実施 改修率 95.3% 更に平成 17 年 12 月 20 日からリコールを実施 改修率 78.2%
A201100411	平成 23.8.16	平成 23.9.12	平成 23.9.16	扇風機	EF-6EZ	三洋電機株式会社	火災 軽傷 1 名	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、1棟が全焼、4棟に延焼した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から 40 年以上経過した製品 事業者が平成 19 年 8 月 25 日から使用中中止の呼び掛け
A201100421	平成 23.8.29	平成 23.9.20	平成 23.9.27	瓶(ガラス製)	スロム ふた付き容器 21 クリアガラス AP JP(101-796-10)	イケア・ジャパン株式会社(輸入事業者)	重傷 1 名	当該製品に入れた湯を捨てるために当該製品を持ち上げたところ、当該製品の底部が抜け、湯がこぼれ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
A201100425	平成 23.9.11	平成 23.9.21	平成 23.9.27	接続ユニット(太陽光発電システム用)	JB40A	京セラ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成 19 年 11 月 7 日からリコールを実施 点検率 97.9%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100426	平成 23.9.9	平成 23.9.21	平成 23.9.28	携帯型音楽プレーヤー	MA107J/A	有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社)(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品が破裂し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 22 年 8 月 11 日に不具合品の部品交換対応を一斉連絡
A201000604	平成 22.10.14	平成 22.10.25	平成 23.9.30	携帯電話機	EXILIM ケータイ W53CA(カシオ計算機ブランド)	株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ(現 NEC カシオモバイルコミュニケーションズ株式会社)	火災	充電中の当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、以下の①から③の複合要因により事故に至ったものと考えられる。 ①電池パックが外部からの強い力を受け、キズやヘコミがつき、内部のセパレータ(絶縁シート)に損傷が発生 ②充放電を繰り返すことで内部ショート ③長期使用により電池内部の化合物が相当量析出	埼玉県	平成 22 年 10 月 29 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成 23 年 9 月 30 日からリコールを実施
A201100239	平成 23.6.17	平成 23.7.4	平成 23.9.30	携帯電話機用電池パック	52CAUA A	株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ(現 NEC カシオモバイルコミュニケーションズ株式会社)	火災	当該製品を携帯電話機(EXILIM ケータイ W53CA)に装着して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、以下の①から③の複合要因により事故に至ったものと考えられる。 ①電池パックが外部からの強い力を受け、キズやヘコミがつき、内部のセパレータ(絶縁シート)に損傷が発生 ②充放電を繰り返すことで内部ショート ③長期使用により電池内部の化合物が相当量析出	福岡県	平成 23 年 7 月 8 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成 23 年 9 月 30 日からリコールを実施
A201001123	平成 23.3.16	平成 23.3.28	平成 23.4.1	スチームクリーナー	—	—	火災	当該製品を使用中、異音とともに発煙、出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。スイッチ部をテープで固定して使用していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201001124	平成 23.3.18	平成 23.3.28	平成 23.4.1	エアコン(室外機)	—	—	火災	家人が外出中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品とエアコンの配線の被覆が破れていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201001125	平成 23.3.17	平成 23.3.28	平成 23.4.1	電気洗濯乾燥機	—	—	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故発生前日に修理事業者により行われた修理状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201001126	平成 23.3.18	平成 23.3.28	平成 23.4.1	エアコン(室外機)	—	—	火災	建物が全焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001127	平成 23.1.22	平成 23.3.28	平成 23.4.1	電動アシスト自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で走行中、歩道の段差を降りた際、サドル部で異音が生じた。後日確認したところ、サドル内部のバネが折損していた。後日、使用者は骨折の診断を受けた。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、3月22日
A201001132	平成 23.3.18	平成 23.3.29	平成 23.4.1	介護ベッド	—	—	死亡 1 名	当該製品のヘッドボード(頭部側のついたて)と手すりの間に腹部が挟まっている状態の利用者(80歳代女性)が発見され、病院に搬送されたが、翌日死亡した。利用者が歩行中にバランスを崩し、当該製品の外側から倒れ込んだ可能性も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
A201001133	平成 23.3.11	平成 23.3.29	平成 23.4.1	電気ストーブ(カーボンヒーター)	—	—	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。地震による落下物により当該製品のスイッチが入った可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201001134	平成 23.3.25	平成 23.3.30	平成 23.4.5	エアコン	—	—	火災	当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の電源コードが改造されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	製造から 15 年以上経過した製品
A201001135	平成 23.3.11	平成 23.3.31	平成 23.4.5	電気ストーブ(カーボンヒーター)	—	—	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
A201001140	平成 23.3.6	平成 23.3.31	平成 23.4.5	ヘアドライヤー	—	—	火災	当該製品のスイッチを切り、電源プラグをコンセントに差し込んだまま放置していたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201001142	平成 23.1.14	平成 23.3.31	平成 23.4.5	自転車用幼児座席	—	—	重傷 1 名	幼児(4歳男児)を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の右足が車輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品の右側足乗せ部分に変形はあるものの、破損は認められていない。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは3月28日 事業者名:ブリヂストンサイクル株式会社(輸入事業者) 機種・型式:RCS-SDX 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、金属製の対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、樹脂製の製品への無償交換を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 22 年 9 月 21 日からリコール実施 回収率 30.4%

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100001	平成 23.3.23	平成 23.4.1	平成 23.4.5	電子レンジ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品側面から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品の設置状況により埃、水分等が当該製品内部に入り込みトラッキングが発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100003	平成 23.3.4	平成 23.4.1	平成 23.4.5	電気毛布	—	—	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは3月29日
A201100007	平成 23.2.23	平成 23.4.4	平成 23.4.8	電気こたつ	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び当該製品に掛けていた毛布が焼損する火災が発生した。毛布が当該製品のヒーターユニット部に接触した可能性も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	事業者が事故を認識したのは、3月24日 平成23年4月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100008	平成 23.3.20	平成 23.4.4	平成 23.4.8	電気洗濯乾燥機	—	—	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品で乾燥させていたキルティング製のかばんが焼損する火災が発生していた。キルティング製のかばんに出火原因となる付着物が付いていたかも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100009	平成 23.3.16	平成 23.4.4	平成 23.4.8	電気ストーブ	—	—	火災 死亡1名 軽傷1名	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。1名が死亡、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
A201100010	平成 23.3.10	平成 23.4.4	平成 23.4.8	アルコールこんろ	—	—	火災	店舗で当該製品を使用中、燃料を追加するためアルコールを注入したところ、異音とともに出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品への燃料(アルコール)の注入状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成23年3月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100011	平成 23.3.20	平成 23.4.4	平成 23.4.8	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	製造から10年以上経過した製品
A201100016	平成 23.3.11	平成 23.4.7	平成 23.4.12	電気湯沸器	—	—	火災	利用者が当該製品を使用中に外出した後、隣人が警報音と発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、3月29日 平成23年4月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100017	平成 23.3.25	平成 23.4.7	平成 23.4.12	電動車いす(ハンドル形)	—	—	死亡1名	利用者(80歳代男性)が当該製品とともに側溝へ転落しているところを発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。転落時の状況も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
A201100020	平成 23.3.24	平成 23.4.8	平成 23.4.12	カイロ(使い捨て式、貼るタイプ)	—	—	重傷1名	当該製品を使用中、発煙が生じ、当該製品及び衣服が焼損し、1名が負傷した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201100021	平成 23.3.10	平成 23.4.8	平成 23.4.12	液晶テレビ	—	—	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、3月31日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100029	平成 22.9.15	平成 23.4.14	平成 23.4.19	システムキッチン(吊り戸棚)	—	—	重傷 1 名	当該製品内の収納物を取り出すため、当該製品の扉を開けたところ、当該製品が落下し、負傷した。当該製品の施工状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、平成 22 年 9 月 15 日、事業者は重大製品事故として報告したとのことであるが、届いておらず、原因を調査中。
A201100030	平成 23.4.4	平成 23.4.14	平成 23.4.19	電気冷凍庫	—	—	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	山形県	
A201100031	平成 23.4.2	平成 23.4.14	平成 23.4.19	ミニコンポ	—	—	火災	建物を全焼する火災が発生し、出火元と思われる付近に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201100036	平成 20.6.7	平成 23.4.15	平成 23.4.19	自転車用幼児座席	—	—	重傷 1 名	幼児(4歳女児)を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の右足が自転車の車輪に巻き込まれ、負傷する事故が発生した。当該製品の右側足乗せ部分に破損脱落はなかった。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは 4 月 8 日 事業者名:プリヂストンサイクル株式会社(輸入事業者) 機種・型式:RCS-SDX 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、金属製の対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、樹脂製の製品への無償交換を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの平成 22 年 9 月 21 日からリコール実施 回収率 31.9%
A201100037	平成 23.2.15	平成 23.4.15	平成 23.4.19	スキー用ビンディング	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用して滑走中、転倒して、負傷した。当該製品の解放値の設定状況も含め、現在、原因を調査中。	長野県	事業者が事故を認識したのは 4 月 11 日
A201100038	平成 23.4.5	平成 23.4.15	平成 23.4.19	換気扇	—	—	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。当該製品が取扱説明書で禁止されているレンジフード内に設置されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100039	平成 23.4.10	平成 23.4.15	平成 23.4.19	ガスボンベ(ライター用)	—	—	火災 軽傷 1 名	当該製品をライターに接続してガスを注入した後、しばらくして、当該製品が爆発する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。1 名が火傷を負った。当該製品の保管状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100026	平成 23.4.2	平成 23.4.12	平成 23.4.15	蓄熱式電気暖房器	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品背面部から発煙したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の電源配線と屋内配線との接続状況も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A201100043	平成 23.3.20	平成 23.4.18	平成 23.4.22	電気がま	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、4 月 8 日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100044	平成 23.4.6	平成 23.4.18	平成 23.4.22	モデム(ADSL用)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100046	平成 23.3.1	平成 23.4.18	平成 23.4.22	ジュースミキサー(ミル付)	—	—	重傷1名	当該製品でミルを使用中、ミル容器が外れて落下し、刃が回転しているミル容器台を左手で押さえたため負傷した。ミル容器が外れた状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、4月7日
A201100048	平成 23.3.11	平成 23.4.18	平成 23.4.22	延長コード	—	—	火災	当該製品に掃除機を接続して使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。当該製品の電源コードが半断線になった使用状況も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	事業者が事故を認識したのは、4月6日
A201100049	平成 23.4.1	平成 23.4.18	平成 23.4.22	食器乾燥機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100050	平成 23.4.5	平成 23.4.18	平成 23.4.22	自転車	—	—	重傷1名	利用者(8歳女児)が当該製品で走行中、転倒し、負傷した。変速した際にバランスを崩した状況も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
A201100051	平成 23.4.1	平成 23.4.18	平成 23.4.22	ホームシアターシステム	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成 23 年 4 月 21 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100054	平成 23.4.14	平成 23.4.20	平成 23.4.22	電気シェーバー	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100057	平成 23.4.10	平成 23.4.21	平成 23.4.26	携帯電話機	—	—	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損し、1名が火傷を負う火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成 23 年 4 月 21 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100058	平成 23.3.25	平成 23.4.21	平成 23.4.26	電気スタンド	—	—	火災	家人が帰宅した際、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品のスイッチが入った可能性及び寝具に接触した状態も含め、現在、原因を調査中。	三重県	事業者が事故を認識したのは、4月12日
A201100059	平成 23.4.9	平成 23.4.21	平成 23.4.26	浄水器	—	—	火災	異音とともに当該製品の電源プラグから発煙、出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。電源プラグで、トラッキング現象が発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100060	平成 23.3.24	平成 23.4.21	平成 23.4.26	ベッド(格納式)	—	—	死亡1名	利用者が当該製品(格納箱に入っているベッド部分を回転させ、引き出して使用するもの)の格納箱とベッド部分の間に挟まれた状態で発見され、死亡が確認された。当該製品が格納された時の状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、4月8日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100061	平成 23.3.18	平成 23.4.22	平成 23.4.26	投げ込み式湯沸器	—	—	火災	当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。当該製品にタイマーを取り付けるという改造が行われた状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、4月19日
A201100062	平成 23.4.6	平成 23.4.22	平成 23.4.26	電気トースター	—	—	火災	当該製品で調理中、庫内下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。庫内の調理残渣物から出火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201100066	平成 23.4.6	平成 23.4.25	平成 23.4.28	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成 23 年 4 月 28 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100067	平成 23.4.9	平成 23.4.25	平成 23.4.28	ライター(使い切り型)	—	—	火災	当該製品を使用後、車内のダッシュボードの上に当該製品を置いて、その場を離れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	岡山県	平成 23 年 4 月 21 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100068	平成 23.3.27	平成 23.4.25	平成 23.4.28	電気洗濯機	—	—	火災	異常に気付いた通行人からの連絡で、同じ建屋内の他の事業所の従業員が確認すると、無人の事務所で、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、4月13日
A201100069	平成 23.4.8	平成 23.4.25	平成 23.4.28	照明器具	—	—	火災	当該製品のスイッチを入れた際、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品の設置が禁止されている断熱施工の天井に当該製品を取り付け、器具指定ではないランプが使用されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100070	平成 23.4.9	平成 23.4.25	平成 23.4.28	ACアダプター(ノートパソコン用)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A201100071	平成 23.4.11	平成 23.4.25	平成 23.4.28	電気ストーブ(カーボンヒーター)	—	—	火災 軽傷 1 名	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品のヒーター部に可燃物(タオル)が接触していた状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100073	平成 23.4.16	平成 23.4.27	平成 23.5.10	水槽用ヒーター	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。空焚きとなった状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201100075	平成 23.4.18	平成 23.4.27	平成 23.5.10	ヒートポンプ式電気給湯機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大分県	
A201100077	平成 23.2.27	平成 23.4.27	平成 23.5.10	ゴルフクラブ	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、当該製品のグリップ部が折損し、右手を負傷した。事故以前に当該製品のシャフト部が変形してできた亀裂が広がったことにより折損した可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、4月18日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100079	平成 23.4.11	平成 23.4.27	平成 23.5.10	食器乾燥機	—	—	火災	当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品が改造されていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成 23 年 4 月 28 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100080	平成 23.4.2	平成 23.4.28	平成 23.5.10	エアコン	—	—	火災	建物を全焼する火災が発生し、出火元と思われる部屋に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは、4 月 22 日 平成 23 年 4 月 19 日に公表したミニコンボに関する事故(A201100031)と同一
A201100084	平成 23.2.8	平成 23.4.28	平成 23.5.10	延長コード	—	—	火災	当該製品に電気カーペットを接続し、電源を入れた後しばらくして、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。電気カーペットの上に電気こたつが置かれており、当該製品に電気こたつも接続して定格を超えて使用していた可能性及び当該製品のコードが断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、4 月 20 日
A201100085	平成 22.9.22	平成 23.4.28	平成 23.5.10	食器洗い乾燥機	—	—	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、4 月 22 日
A201100086	平成 23.4.18	平成 23.4.28	平成 23.5.10	電気温風機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100087	平成 23.4.20	平成 23.4.28	平成 23.5.10	温水洗浄便座	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生前から当該製品の便座が熱くなり過ぎたり、暖まらなかつたりする不具合を認識しながら使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者名: アイシン精機株式会社(I NAXブランド) 機種・型式: シャワートイレ FⅢ(INAXブランド) 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、無償点検を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 20 年 11 月 27 日からリコールを実施 点検率 1.4%
A201100089	平成 23.4.18	平成 23.4.28	平成 23.5.10	椅子(ソファ一、ベッド兼用)	—	—	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙とともに出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	



管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100090	平成 23.3.20	平成 23.4.28	平成 23.5.10	発電機	—	—	死亡 1 名 CO 中毒 重症 1 名	当該製品を使用していた部屋で、2名が倒れた状態で発見された。病院に搬送後、1名が死亡(死因は不明)、1名が重症になり、一酸化炭素中毒と診断された。当該製品を窓や扉を閉め切った状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	事業者が事故を認識したのは、4月25日
A201100091	平成 23.3.30	平成 23.5.2	平成 23.5.10	自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。車体左側に異物が接触した可能性も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が事故を認識したのは、4月21日
A201100094	平成 23.4.9	平成 23.5.2	平成 23.5.10	AC アダプター(ノートパソコン用)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が事故を認識したのは、4月27日 平成 23 年 4 月 28 日に公表した AC アダプター(ノートパソコン用)に関する事故(A201100070)と同一
A201100095	平成 23.3.9	平成 23.5.2	平成 23.5.10	脚立(はしご兼用)	—	—	重傷 1 名	当該製品をはしごとして使用中、落下し負傷した。当該製品が折れたとされる事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、4月25日
A201100096	平成 23.4.27	平成 23.5.2	平成 23.5.10	電気温水器	—	—	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100097	平成 23.4.20	平成 23.5.2	平成 23.5.10	照明器具	—	—	火災	店舗屋外の植栽を焼損する火災が発生し、現場にあった当該製品が汚損した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
A201100098	平成 22.12.14	平成 23.5.2	平成 23.5.10	加温式フットバス	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、足に火傷を負った。利用者の身体状況・使用状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、4月28日
A201100100	平成 23.4.28	平成 23.5.6	平成 23.5.10	靴(トレッキング用)	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、転倒し、負傷した。靴ひもを留め具の全てに通さず靴ひもが余っていたこと及び転倒時の状況も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
A201100101	平成 23.3	平成 23.5.9	平成 23.5.13	電気カーペット	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用して就寝中、低温火傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、4月25日
A201100102	平成 23.4.10	平成 23.5.9	平成 23.5.13	自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で走行中、前輪がロックして転倒し、負傷した。前輪に異物が入り込んだ可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、4月23日
A201100104	平成 23.2.16	平成 23.5.9	平成 23.5.13	靴(ブーツ)	—	—	重傷 1 名	当該製品(靴底の素材に貝殻を使用したもの)を履いて湿った鉄板のような物に乗った際、足を滑らせ転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	福井県	事業者が事故を認識したのは、4月25日
A201100106	平成 23.3.26	平成 23.5.10	平成 23.5.13	延長コード	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	事業者が事故を認識したのは、5月6日
A201100107	平成 22.12.16	平成 23.5.10	平成 23.5.13	電動アシスト自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で下り坂を走行中、突然ブレーキがかかったようになり転倒し、負傷した。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、4月28日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100108	平成 23.5.3	平成 23.5.10	平成 23.5.13	エアコン	—	—	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100109	平成 23.1.6	平成 23.5.11	平成 23.5.13	システムキッチン(キャビネット)	—	—	重傷 1 名	当該製品の扉に接触し、1 名が負傷した。当該製品の扉内側の上部にバリ(突起)があった可能性も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、4 月 26 日
A201100110	平成 23.3.6	平成 23.5.11	平成 23.5.13	エアゾール缶(殺虫剤)	—	—	火災	害虫を駆除するため当該製品を噴射したところ、周辺を焼損する火災が発生した。室内で使用していた石油ストーブの火が当該製品のガスに引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、5 月 9 日 事業者名:ライオン株式会社 機種・型式:バルサン氷殺ジェット(噴射方式、内容量は不明) 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 19 年 8 月 28 日からリコールを実施 回収率 45.6%
A201100113	平成 23.5.6	平成 23.5.12	平成 23.5.17	電気髪ごて	—	—	火災	当該製品を使用後、バスタオルの上に置いて外出したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100114	平成 23.4.25	平成 23.5.12	平成 23.5.17	電気ストーブ	—	—	火災	当該製品から異音とともに出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。取扱説明書で禁止されている、延長コードへの他製品との同時接続の状況も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201100115	平成 23.5.1	平成 23.5.12	平成 23.5.17	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	製造から 10 年以上経過した製品
A201100120	平成 23.4.26	平成 23.5.17	平成 23.5.20	脚立(はしご兼用)	—	—	重傷 1 名	ビルのメンテナンス作業のため、当該製品をはしご状態にして、隣のビルの屋上から当該ビルに立て掛けて使用中、落下し、負傷した。支柱が折れた状況及びバランスを崩して転落した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100122	平成 23.5.8	平成 23.5.18	平成 23.5.20	電話機	—	—	火災 重傷 1 名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1 名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100123	平成 23.4.28	平成 23.5.18	平成 23.5.20	脚立(はしご兼用)	—	—	重傷 1 名	当該製品をはしご状態にして使用中、転倒し、負傷した。はしごが曲がって転倒した可能性及び草地に設置していた状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100125	平成 23.4.27	平成 23.5.19	平成 23.5.24	空気圧縮機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
A201100126	平成 23.5.4	平成 23.5.19	平成 23.5.24	換気扇	—	—	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。居室用の当該製品が、水がかかりやすい屋外に設置されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	製造から 10 年以上経過した製品 事業者名：三菱電機株式会社 機種・型式：V-08PQU-1 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 14 年 9 月 4 日からリコールを実施 改修率 87.7%
A201100128	平成 23.4.21	平成 23.5.19	平成 23.5.24	照明器具(門柱灯)	—	—	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、5 月 10 日
A201100130	平成 23.4.28	平成 23.5.20	平成 23.5.24	携帯型電気冷温庫	—	—	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品が屋外に設置されており、水に濡れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A201100131	平成 23.5.13	平成 23.5.20	平成 23.5.24	浴槽用温水循環器(24時間風呂)	—	—	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A201100132	平成 23.5.11	平成 23.5.20	平成 23.5.24	電気トースター	—	—	火災	火災報知器が鳴動したため、確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。日常的に取扱説明書で禁止されている方法(焼き網の上に直に魚を置いて焼くこと)で使用し、飛び散った油や溜まった油に引火した可能性等も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100135	平成 23.5.12	平成 23.5.20	平成 23.5.24	食器洗い乾燥機	—	—	火災	当該製品の使用を開始し、しばらくすると火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品を水漏れが生じた故障状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100138	平成 23.5.11	平成 23.5.23	平成 23.5.27	ライター(使い切り型)	—	—	重傷 1 名	当該製品で、たばこに点火しようとしたところ、炎が大きくなり、1名が火傷を負った。点火ノズル付近に毛玉状の異物が付着していた状況も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A201100140	平成 23.5.2	平成 23.5.24	平成 23.5.27	踏み台(アルミニウム合金製)	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用して植木を剪定中、転落し、負傷した。支柱が折れた状況及びバランスを崩して転落した可能性も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100142	平成 22.8	平成 23.5.25	平成 23.5.27	長靴	—	—	重傷 1 名	当該製品を履いて農作業をしていた使用者(80歳代男性)が、倒れている状態で発見され、病院に搬送された。当該製品に覆われた部分に低温火傷を負っていた。炎天下での使用状況及び事故時の使用者の体調も含め、現在、原因を調査中。	高知県	事業者が事故を認識したのは、5月19日
A201100143	平成 22.7	平成 23.5.25	平成 23.5.27	シャツ(肌着)	—	—	重傷 1 名	当該製品の着用を開始してから約3か月後、体に発疹が現れた。当該製品の着用との因果関係も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、5月24日
A201100144	平成 23.1.26	平成 23.5.26	平成 23.5.31	換気扇	—	—	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、5月16日
A201100153	平成 23.5.11	平成 23.5.30	平成 23.6.3	IH 調理器	—	—	火災	当該製品で天ぷら鍋の油を加熱中、その場を離れたところ、鍋内の油から出火する火災が発生し、周辺が焼損した。取扱説明書で使用を義務づけている揚げ物温度コントロールを使用していなかった状況、また、使用を禁止している市販の汚れ防止カバーを使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	山形県	
A201100154	平成 23.5.14	平成 23.5.30	平成 23.6.3	電動アシスト自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の使用者の体調も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100156	平成 23.2.26	平成 23.6.1	平成 23.6.3	IH 調理器	—	—	火災	当該製品で調理中、その場を離れたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、5月25日
A201100158	平成 23.5.11	平成 23.6.2	平成 23.6.7	靴	—	—	重傷 1 名	雨天時に、防水設計の当該製品を履き、鉄製の階段を降りていたところ、足を滑らせ転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201100159	平成 23.5.23	平成 23.6.2	平成 23.6.7	除湿機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	山形県	
A201100161	平成 23.5.25	平成 23.6.2	平成 23.6.7	電気式浴室換気乾燥暖房機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100162	平成 23.5.26	平成 23.6.2	平成 23.6.7	電気洗濯乾燥機	—	—	火災	ショッピングモール内で警備員が異常に気付き確認すると、店舗の調理場に設置されていた当該製品及び可燃物(ふきん類)が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
A201100163	平成 23.5.21	平成 23.6.2	平成 23.6.7	電子レンジ	—	—	重傷 1 名	当該製品で加熱した飲み物(コーヒー)を取り出し、飲もうとしたところ、突然、飲み物(コーヒー)が沸騰、火傷を負った。加熱状況も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201100170	平成 23.5.24	平成 23.6.6	平成 23.6.10	電子レンジ	—	—	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の製品(ライター等)から出火したのかも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100172	平成 23.5.24	平成 23.6.7	平成 23.6.10	スチームクリーナー(モップ型)	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、当該製品のスイッチ(スチームレバー)が折損し、噴き出した蒸気により火傷を負った。当該製品のスイッチ(スチームレバー)に衝撃が加わり折れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 6 月 9 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100173	平成 23.5	平成 23.6.9	平成 23.6.14	オゾン発生器	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の内部部品が付属品でないシートに覆われていた状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、5 月 16 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100174	平成 23.5.9	平成 23.6.9	平成 23.6.14	シュレッダー	—	—	重傷 1 名	当該製品で CD(コンパクトディスク)を細断中、CD 中央部の穴に入れていた指を穴から抜く際に、1 名が負傷した。CD 細断用投入口の一部が欠落し、投入口が広くなっていた状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、5 月 27 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100177	平成 20.5	平成 23.6.10	平成 23.6.14	椅子(ソファ)	—	—	重傷 1 名	当該製品を設置後、体調を崩した。化学物質過敏症の疑いがあり、当該製品の使用との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、5 月 28 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100183	平成 23.5.4	平成 23.6.13	平成 23.6.17	延長コード	—	—	火災	当該製品に電気ストーブを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	事業者が事故を認識したのは、6 月 6 日
A201100187	平成 23.5.23	平成 23.6.14	平成 23.6.17	電気洗濯機	—	—	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から 10 年以上経過した製品
A201100189	平成 23.5.31	平成 23.6.16	平成 23.6.21	電動車いす(ハンドル形)	—	—	死亡 1 名	当該製品の利用者(70 歳代男性)が側溝へ転落しているところを発見され、病院へ搬送後、死亡が確認された。転落時の状況も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
A201100190	平成 23.5.27	平成 23.6.16	平成 23.6.21	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100191	平成 23.3.2	平成 23.6.17	平成 23.6.21	湯たんぽカバー	—	—	重傷 1 名	湯たんぽを当該製品に入れて使用中、低温火傷を負った。当該製品を長時間皮膚に接触させて使用した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、6 月 10 日 湯たんぽに関する事故(A201100192)と同一
A201100192	平成 23.3.2	平成 23.6.17	平成 23.6.21	湯たんぽ	—	—	重傷 1 名	当該製品を湯たんぽカバーに入れて使用中、低温火傷を負った。当該製品を長時間皮膚に接触させて使用した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、6 月 10 日 湯たんぽカバーに関する事故(A201100191)と同一
A201100193	平成 23.4.23	平成 23.6.17	平成 23.6.21	ガス漏れ警報器	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源コード部に雑誌が置かれていた状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、6 月 9 日
A201100194	平成 23.5.14	平成 23.6.20	平成 23.6.24	車いす	—	—	重傷 1 名	ベッドから当該製品に移乗する際、当該製品が回転し、転落して負傷した。ブレーキの位置決めが緩んでいた可能性及び使用者が本体のねじを調整していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、6 月 15 日
A201100195	平成 23.2.2	平成 23.6.20	平成 23.6.24	ヘアドライヤー	—	—	火災	当該製品のスイッチを入れたが作動しなかったため、コードを束ねて壁に掛けていたところ、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品は事故前から作動しないことがあった。また、使用後電源プラグをコンセントから抜くよう取扱説明書にて警告表示をしているが、電源プラグをコンセントに挿したままにしていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	事業者が事故を認識したのは、6 月 10 日
A201100197	平成 23.5.31	平成 23.6.20	平成 23.6.24	空気圧縮機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	事業者名:トキコ株式会社(現 株式会社日立産機システム) 機種・型式:PA1800V 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品改修を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 19 年 10 月 1 日からリコールを実施 改修率 91.1%
A201100198	平成 23.6.4	平成 23.6.21	平成 23.6.24	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100201	平成 23.6.11	平成 23.6.22	平成 23.6.24	瓶(ガラス製調味料容器)	—	—	重傷 1 名	当該製品のふたを開けようとしたところ、当該製品側面のガラス部分が割れ、負傷した。現在、原因を調査中。	千葉県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100202	平成 23.6.11	平成 23.6.22	平成 23.6.24	電気湯沸器	—	—	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。電源プラグでトラッキングが発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
A201100205	平成 23.6.9	平成 23.6.23	平成 23.6.28	介護ベッド 用手すり	—	—	死亡 1 名	施設で当該製品を片側のベッドサイドに2本設置して使用していたところ、利用者(70歳代女性)が、2本設置したすき間に首が入り込んだ状態で発見され、病院へ搬送後、翌々に死亡した。死因は明らかにされていないが、すき間に首が入り込んだ状況も含め、現在、原因を調査中。 なお、製造事業者は、安全対策として、当該すき間を埋める簡易部品を無償で配布している案内を当該施設に対して行っていたが、当該施設は、簡易部品を入手していなかった。	三重県	事業者名： バヤマウントベッド株式会社 機種・型式： KA-16 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者・所有者・管理者に向けて事故の危険性を周知し、簡易部品の装着・使用を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 13 年 10 月から簡易部品を無償配布
A201100207	平成 23.6.14	平成 23.6.23	平成 23.6.28	携帯電話機	—	—	火災	当該製品をACアダプタに接続して充電しながら就寝中、警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100208	平成 23.6.10	平成 23.6.23	平成 23.6.28	エアコン(室外機)	—	—	火災	漏電警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	製造から 10 年以上経過した製品
A201100212	平成 23.6.17	平成 23.6.24	平成 23.7.1	携帯型音楽プレーヤー	—	—	火災	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、異臭に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者名： 有限会社アップルジャパンホールディングス (輸入事業者) 機種・型式： MA005J/A 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者に向けて事故の危険性を周知し、不具合品の部品交換を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 22 年 8 月 11 日に不具合品の部品交換対応を一斉連絡

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100215	平成 23.6.18	平成 23.6.27	平成 23.7.1	ノートパソコン	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	バッテリーパック(ノートパソコン用)に関する事故(A201100225)と同一 平成 23 年 6 月 30 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100216	平成 23.3.19	平成 23.6.27	平成 23.7.1	コンセント付洗面化粧台	—	—	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、3 月 30 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A201100218	平成 23.5.21	平成 23.6.28	平成 23.7.1	除湿機	—	—	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	事業者が事故を認識したのは、6 月 20 日
A201100219	平成 23.6.17	平成 23.6.28	平成 23.7.1	エアコン	—	—	火災	近所の人が発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、建物を半焼する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A201100220	平成 23.6.7	平成 23.6.29	平成 23.7.1	燃料ポンプ(携帯ガソリンこんろ用)	—	—	火災 軽傷 3 名	携帯用ガソリンこんろとガソリンポンベを当該製品で接続し、携帯用ガソリンこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、3 名が火傷を負った。当該製品と携帯用ガソリンこんろの接続部からガソリンが漏れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	香川県	
A201100221	平成 23.6.16	平成 23.6.29	平成 23.7.1	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	—	—	火災	建物(プレハブ小屋)が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A201100223	平成 23.6.26	平成 23.6.29	平成 23.7.1	エアコン(室外機)	—	—	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100224	平成 23.6.18	平成 23.6.29	平成 23.7.1	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生し、周辺が汚損した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100225	平成 23.6.18	平成 23.6.29	平成 23.7.1	バッテリーパック(ノートパソコン用)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	ノートパソコンに関する事故(A201100215)と同一
A201100226	平成 23.6.23	平成 23.6.29	平成 23.7.1	電気洗濯機	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	製造から 15 年以上経過した製品



管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100227	平成 23.6.16	平成 23.6.30	平成 23.7.5	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	—	—	火災	建物(プレハブ小屋)が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	富山県	平成 23 年 7 月 1 日に公表したパワーコンディショナ(太陽光発電システム用)に関する事故(A201100221)と同一
A201100230	平成 23.6.21	平成 23.6.30	平成 23.7.5	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。コードリールに当該製品及び他の製品が同時接続されており、コードリールの定格を超えて使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	
A201100231	平成 23.5.19	平成 23.6.30	平成 23.7.5	椅子	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、背もたれの支柱が折損し、転倒、負傷した。背もたれの支柱の荷重強度も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、6 月 29 日
A201100234	平成 23.6.5	平成 23.7.1	平成 23.7.5	電気冷蔵庫	—	—	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の周囲に衣類が置かれ、放熱が妨げられていた状況及び半年前から当該製品の冷却性能が落ちていた状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、6 月 6 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A201100236	平成 23.6.23	平成 23.7.1	平成 23.7.5	ルーター(パソコン周辺機器)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者名： 沖電気工業株式会社 (輸入事業者) 機種・型式： RT-200KI 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品改修を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 23 年 1 月 17 日からリコールを実施 改修率 83.7%
A201100239	平成 23.6.17	平成 23.7.4	平成 23.7.8	携帯電話機用電池パック	—	—	火災	当該製品を携帯電話機に装着して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。外部からの力により、当該製品が破損していた状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100241	平成 23.6.28	平成 23.7.5	平成 23.7.8	電気ストーブ(オイルヒーター)	—	—	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品内部に異物が入っていた状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100242	平成 23.6.23	平成 23.7.5	平成 23.7.8	脚立	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用して、洗濯物を物干し竿に掛けようとしたところ、転倒し、負傷した。当該製品の支柱が折れた状況及びバランスを崩して転落した可能性も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A201100243	平成 23.6.27	平成 23.7.5	平成 23.7.8	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。事故前日、当該製品が作動しなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201100247	平成 23.6.22	平成 23.7.7	平成 23.7.12	ユニットバス	—	—	重傷 1 名	当該製品の陶器製洗面ボウルに身体が接触し、洗面ボウルが落下するとともに、転倒して、洗面ボウルの破片で負傷した。洗面ボウルの固定が不十分であった状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100249	平成 22.11.18	平成 23.7.7	平成 23.7.12	脚立(はしご兼用)	—	—	重傷 1 名	当該製品をはしご状態で使用中、開き止め金具の片側が壊れ、当該製品が傾き、転落し、負傷した。使用を禁止している当該製品の裏面を昇降面として使用した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、7月1日
A201100250	平成 21.3	平成 23.7.7	平成 23.7.12	耳かき(ブラシ式)	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、負傷した。当該製品を耳奥まで入れ過ぎた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者名： 小林製薬株式会社 機種・型式： なし(商品名：天使の耳かき) 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 23 年 1 月 12 日からリコールを実施 回収率 7.4%
A201100254	平成 23.6.10	平成 23.7.8	平成 23.7.12	手すり(床置き式)	—	—	死亡 1 名	当該製品をベッド脇で使用中、利用者(80歳代女性)がその頭部を当該製品のはしご状になっている手すりの間に入りこませた状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。当該製品は、自力でつかまり立ちが出来る人を対象としているが、介助が必要な利用者に対して使用されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	事業者が事故を認識したのは、6月24日
A201100255	平成 23.6.30	平成 23.7.11	平成 23.7.15	水槽用照明器具	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100256	平成 23.6.30	平成 23.7.11	平成 23.7.15	エアコン	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。リモコンで当該製品を運転停止状態にしても、当該製品から作動音がしていた状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100257	平成 23.6.30	平成 23.7.11	平成 23.7.15	レギュレーター(扇風機用)	—	—	火災	小学校の教室内に設置した、当該製品と他のレギュレーター1台にそれぞれ扇風機2台を接続して使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。強の状態ではか作動しなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	レギュレーター(扇風機用)に関する事故(A201100261)と同一
A201100259	平成 23.6.29	平成 23.7.11	平成 23.7.15	デジタル電話装置	—	—	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の電源プラグをコンセントに接続したまま、直射日光のあたる場所に置いていた状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100261	平成 23.6.30	平成 23.7.11	平成 23.7.15	レギュレーター(扇風機用)	—	—	火災	小学校の教室内に設置した、当該製品と他のレギュレーター1台にそれぞれ扇風機2台を接続して使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。強の状態ではか作動しなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	レギュレーター(扇風機用)に関する事故(A201100257)と同一
A201100263	平成 23.6.28	平成 23.7.12	平成 23.7.15	IH 調理器	—	—	火災	当該製品のグリルで肉を焼いた後に魚を調理中、グリル扉を開けたところ、当該製品内部及び周辺を焼損する火災が発生した。グリルを連続使用する際に、グリル受け皿の油を捨てていなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	石川県	
A201100265	平成 23.7.5	平成 23.7.12	平成 23.7.15	エアコン	—	—	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から 10 年以上経過した製品
A201100266	平成 23.7.6	平成 23.7.12	平成 23.7.15	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201100267	平成 23.6.11	平成 23.7.13	平成 23.7.15	エアコン	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	事業者が事故を認識したのは、7月4日製造から 20 年以上経過した製品
A201100268	平成 23.7.2	平成 23.7.13	平成 23.7.15	IH 調理器	—	—	火災	当該製品で鍋の油を加熱中、鍋内の油から出火する火災が発生し、周辺が焼損した。取扱説明書で禁止している付属の天ぷら鍋以外の鍋を使用した状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100269	平成 23.7.6	平成 23.7.13	平成 23.7.15	扇風機	—	—	火災 軽傷 1 名	当該製品を使用中、その場を離れ戻ったところ、当該製品が燃えており、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。1名(10ヶ月乳児)が火傷を負った。現在、原因を調査中。	北海道	
A201100271	平成 23.7.2	平成 23.7.14	平成 23.7.20	介護ベッド 用手すり	—	—	重傷 1 名	利用者(90 歳代女性)が、当該製品のすき間に左腕が入り込み、床に仰向けに倒れている状態で発見され、負傷していた。現在、原因を調査中。	宮城県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100272	平成 23.6.25	平成 23.7.15	平成 23.7.20	携帯電話機用電池パック	—	—	火災	当該製品を携帯電話機に装着して充電中、異音がしたため確認すると、当該製品が破裂して、携帯電話機から飛び出し、出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品に外部から力が加わり変形し、充電中に内部短絡した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100273	平成 23.7.6	平成 23.7.15	平成 23.7.20	エアゾール缶(消臭剤)	—	—	火災 軽傷 1 名	子供(5歳幼児)が当該製品をトイレ内で使用したところ、火災が発生し、火傷を負った。トイレ内で使用していた空気清浄機の静電気が当該製品のガスに引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100274	平成 23.6.27	平成 23.7.15	平成 23.7.20	折りたたみテーブル	—	—	重傷 1 名	子供(5歳女児)が当該製品に手をついた際、脚が外れ、負傷した。事故発生前から、当該製品の脚部がぐらついた状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
A201100279	平成 23.7.6	平成 23.7.19	平成 23.7.22	食器洗い乾燥機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。電源コードを切断し、屋内配線に接続する改造がされていた状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成 23 年 7 月 22 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100283	平成 23.7.7	平成 23.7.19	平成 23.7.22	エアコン	—	—	火災 軽傷 1 名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。電源コードが途中で断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成 23 年 7 月 14 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100288	平成 23.6.7	平成 23.7.21	平成 23.7.26	脚立	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、転倒し、負傷した。当該製品の脚が折れた状況及びバランスを崩して転落した可能性も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	事業者が事故を認識したのは、7月11日
A201100289	平成 23.7.17	平成 23.7.21	平成 23.7.26	電気スタンド	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福岡県	
A201100290	平成 23.7.13	平成 23.7.21	平成 23.7.26	電気洗濯機	—	—	火災	店舗で使用している当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201100292	平成 23.6.12	平成 23.7.25	平成 23.7.29	自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。後輪に部品(後部変速機)が挟まった可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、7月22日
A201100293	平成 23.7.19	平成 23.7.25	平成 23.7.29	エアコン	—	—	火災	当該製品を使用したまま、外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成 23 年 7 月 28 日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100294	平成 23.7.12	平成 23.7.25	平成 23.7.29	インターホン	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者名： アイホン株式会社 機種・型式： MJ-1A 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品改修を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 12 年 8 月 29 日からリコールを実施 改修率 43.8%
A201100295	平成 23.7.9	平成 23.7.25	平成 23.7.29	照明器具(常夜灯)	—	—	火災	当該製品を延長コードに接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201100296	平成 23.7.13	平成 23.7.25	平成 23.7.29	換気扇	—	—	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。照明スイッチと連動式の当該製品が、事故前より作動していなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	製造から 20 年以上経過した製品 平成 23 年 7 月 28 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100297	平成 23.7.1	平成 23.7.25	平成 23.7.29	ユニットバス	—	—	重傷 1 名	浴槽内でバランスを崩し、当該製品の陶器製洗面ボウルに手を付いたところ、洗面ボウルが割れ、転倒、負傷した。事故前より洗面ボウルがひび割れしていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100298	平成 23.6.29	平成 23.7.25	平成 23.7.29	照明器具(水銀灯)	—	—	火災	庭に設置していた当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 7 月 14 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100300	平成 23.6.21	平成 23.7.25	平成 23.7.29	靴(バレーボール用)	—	—	重傷 1 名	当該製品を履いて、体育館でバレーボールをしていたところ、転倒し、負傷した。靴のグリップ力が強すぎたかどうかも含め、現在、原因を調査中。	長野県	
A201100305	平成 23.7.6	平成 23.7.27	平成 23.7.29	空気清浄機	—	—	火災 軽傷 1 名	子供が、トイレ内でエアゾール缶(消臭剤)を使用したところ、火災が発生し、火傷を負った。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	千葉県	平成 23 年 7 月 20 日に公表したエアゾール缶(消臭剤)に関する事故(A201100273)と同一 平成 23 年 7 月 22 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100306	平成 23.6.25	平成 23.7.28	平成 23.8.2	自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品に乗車し、加速するため立ちこぎでペダルをこいだところ、バランスを崩し、転倒、負傷した。右クランクが折損した状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、7 月 27 日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100307	平成 23.7.17	平成 23.7.28	平成 23.8.2	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100312	平成 23.7.19	平成 23.7.29	平成 23.8.2	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A201100314	平成 23.4.22	平成 23.8.1	平成 23.8.5	かみそり(女性用)	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、脚部を負傷した。当該製品の刃が破損した状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、7 月 21 日
A201100315	平成 23.4.11	平成 23.8.1	平成 23.8.5	電動アシスト自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で走行中、ブレーキをかけた際、右ブレーキワイヤーが切れたため、止まれず、車に衝突し、負傷した。1 年前に交換された右ブレーキワイヤーの締付けトルクが適正範囲を超えていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、7 月 21 日
A201100316	平成 23.7.14	平成 23.8.1	平成 23.8.5	まつげカーラー(ビューラー)	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、当該製品のばね部が破損し、目を負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100317	平成 23.7.17	平成 23.8.1	平成 23.8.5	IH 調理器	—	—	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品を故障状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100318	平成 23.7.23	平成 23.8.2	平成 23.8.5	介護ベッド 用手すり	—	—	死亡 1 名	使用者(90歳代女性)の腹部が、一部が可動する当該製品と介護ベッド用手すりのすき間に挟まった状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	千葉県	事業者名： パラマウントベッド株式会社 機種・型式： KA-095A 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものである 当該製品は、平成15年から平成19年までの間に、パラマウントベッド株式会社が製造したものである 本件事故は、腹部が、一部が可動する当該製品と介護ベッド用手すりのすき間に挟まった状態で発見されたものであるが、なぜこのような状態になったのかは不明とのこと 当該製品の使用者・所有者・管理者に向けて事故の危険性を周知し、事業者及び協議会で呼び掛けている、すき間を埋める安全対策(クッションなどで埋める)を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの
A201100320	平成 23.6.29	平成 23.8.2	平成 23.8.5	ミシン	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のコントローラ一部に可燃物(布地)が長時間被さっていたことにより発熱し、出火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	製造から 30 年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、7 月 22 日
A201100321	平成 23.7.24	平成 23.8.2	平成 23.8.5	電気冷蔵庫	—	—	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
A201100322	平成 23.7.24	平成 23.8.3	平成 23.8.5	パワーコン ディショナ (太陽光発 電システム 用)	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品が発煙、焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。当該製品の上部に設置されている他製品から漏れた液体が、当該製品内部に浸入した可能性も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成 23 年 8 月 4 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100328	平成 23.7.20	平成 23.8.5	平成 23.8.9	オーディオ 機器(CD・ MD 一体型)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100331	平成 23.7.28	平成 23.8.8	平成 23.8.12	除湿乾燥機	—	—	火災 軽傷 5 名	当該製品を焼損する火災が発生し、5名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成 23 年 8 月 11 日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100332	平成 23.7.31	平成 23.8.9	平成 23.8.12	エアコン	—	—	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から 10 年以上経過した製品
A201100333	平成 23.7.27	平成 23.8.9	平成 23.8.12	電子レンジ	—	—	火災	店舗の厨房で使用している当該製品の庫内に可燃物(紙類)を入れ、その場を離れ戻ったところ、可燃物が焦げる火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	
A201100335	平成 23.7.31	平成 23.8.10	平成 23.8.12	エアコン	—	—	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。小動物が侵入していた状況も含め、現在、原因を調査中。	大分県	平成 23 年 8 月 11 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100336	平成 23.8.1	平成 23.8.10	平成 23.8.12	エアコン	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A201100337	平成 23.8.4	平成 23.8.10	平成 23.8.12	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者名: ダイキン工業株式会社 機種・型式: RA257DX 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品改修を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 製造から 10 年以上経過した製品 平成 16 年 10 月 19 日からリコールを実施 改修率 50.4%
A201100338	平成 23.7.28	平成 23.8.10	平成 23.8.12	電気冷蔵庫	—	—	火災	異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。1年前から故障状態の当該製品をコンセントに接続し、通電状態のままにしていた状況も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成 23 年 8 月 11 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100342	平成 23.7.22	平成 23.8.12	平成 23.8.16	自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で下り坂を走行中、チェーンが外れたためブレーキをかけた際、転倒し、負傷した。車輪がロックした可能性、チェーン及び変速機の調整状況も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A201100345	平成 23.7.2	平成 23.8.12	平成 23.8.16	電動アシスト自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で下り坂を走行中、ブレーキをかけた際、転倒し、負傷した。転倒時の状況も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	事業者が事故を認識したのは、8 月 9 日
A201100348	平成 23.7.13	平成 23.8.12	平成 23.8.16	踏み台	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、落下し、負傷した。当該製品の開き止め部品が外れ、脚部が開いた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、8 月 4 日



管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100349	平成 23.7.20	平成 23.8.15	平成 23.8.19	延長コード	—	—	火災	店舗で使用している当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、8月8日
A201100353	平成 23.6.24	平成 23.8.18	平成 23.8.23	折りたたみ自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。当該製品のサドルが脱落していた。他社製のサドルに交換されていた状況及びサドルを固定するボルトが破損した時期・状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、8月17日
A201100354	平成 23.6.20	平成 23.8.18	平成 23.8.23	運動器具(ベルトを使った運動器具)	—	—	重傷1名	当該製品を使用し、運動した。その数日後、体調が悪くなり、病院で受診したところ、負傷が確認された。当該製品の使用との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	徳島県	事業者が事故を認識したのは、8月10日
A201100308	平成 23.7.11	平成 23.7.28	平成 23.8.26	携帯型音楽プレーヤー	—	—	火災	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者名： 有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社) (輸入事業者) 機種・型式： MA004J/A 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者に向けて事故の危険性を周知し、不具合品の部品交換を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 22 年 8 月 11 日に不具合品の部品交換対応を一斉連絡 事業者が事故を認識したのは、7月19日
A201100355	平成 23.8.9	平成 23.8.19	平成 23.8.26	携帯型音楽プレーヤー	—	—	火災	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者名： 有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社) (輸入事業者) 機種・型式： MA005J/A 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者に向けて事故の危険性を周知し、不具合品の部品交換を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 22 年 8 月 11 日に不具合品の部品交換対応を一斉連絡

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100359	平成 23.7.25	平成 23.8.22	平成 23.8.26	介護ベッド 用手すり	—	—	重傷 1 名	利用者(70 歳代)が、当該製品とベッドとの間に身体が挟まっている状態で発見され、負傷していた。現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100362	平成 23.8.5	平成 23.8.23	平成 23.8.26	自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で走行中、前輪ブレーキをかけた際、転倒し、負傷した。前輪ブレーキのみを強い力でかけたため、前輪がロックした可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	報告書の提出期限を超過していることから事業者に対して厳重注意
A201100364	平成 23.8.11	平成 23.8.24	平成 23.8.26	自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で走行中、フレームが破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201100365	平成 23.8.14	平成 23.8.24	平成 23.8.26	温水洗浄便座	—	—	火災	当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。事故以前より当該製品から漏水した状態で使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	群馬県	製造から 30 年以上経過した製品
A201100366	平成 23.8.1	平成 23.8.24	平成 23.8.26	踏み台	—	—	重傷 1 名	当該製品を使用中、当該製品から降りる際、腰をひねり、負傷した。最下段の踏み枠を固定しているリベット取付部が破損していた状況を含め、現在、原因を調査中。	福島県	
A201100368	平成 23.8.16	平成 23.8.25	平成 23.8.30	エアコン(窓用)	—	—	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	製造から 15 年以上経過した製品
A201100369	平成 23.8.18	平成 23.8.26	平成 23.8.30	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品を使用中、異音が出たため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	製造から 10 年以上経過した製品
A201100371	平成 23.8.15	平成 23.8.26	平成 23.8.30	幼児用乗物 (三輪車)	—	—	重傷 1 名	幼児が当該製品で遊んでいたところ、指を負傷した。背もたれが固定されていなかった状態であったため、負傷した可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201100375	平成 23.3.15	平成 23.8.29	平成 23.9.2	折りたたみ 自転車	—	—	重傷 1 名	当該製品で走行中、飛び出してきた人を避けようとしたところ、ハンドルが緩み、転倒し、負傷した。当該製品の着脱可能なハンドルの固定状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、8 月 18 日
A201100377	平成 23.7.8	平成 23.8.30	平成 23.9.2	靴	—	—	重傷 1 名	当該製品を履いて、体育館内で運動中、転倒し、負傷した。当該製品が破損していた。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、8 月 22 日
A201100378	平成 23.5.1	平成 23.8.31	平成 23.9.2	蛍光灯	—	—	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。安全回路が内蔵されていない電子安定器を使用した旧型の照明器具に当該製品を装着していた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは 5 月 6 日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100379	平成 23.8.20	平成 23.8.31	平成 23.9.2	電撃殺虫器	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。取扱説明書で禁止している湿気の多い環境で当該製品を使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成 23 年 9 月 1 日に消費者安全法の重大事故等として公表済

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100380	平成 23.7.26	平成 23.9.1	平成 23.9.6	リチウムポリマーバッテリー(ラジオコントロール玩具用)	—	—	火災 軽傷 1名	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。1名が火傷を負った。充電中に過充電を起こした可能性を含め、現在、原因を調査中。	福井県	事業者が事故を認識したのは、8月31日
A201100383	平成 23.8.23	平成 23.9.1	平成 23.9.6	自転車	—	—	重傷 1名	当該製品で走行中、変速ギヤのシフトチェンジを行ったところ、バランスを崩し、転倒、負傷した。バランスを崩した状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201100384	平成 23.5.29	平成 23.9.1	平成 23.9.6	靴	—	—	重傷 1名	雨天時に、当該製品を履いて、店舗の入口を歩行中、滑り転倒し、負傷した。雨天時用の当該製品が濡れていた床で滑った状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、8月31日
A201100385	平成 23.8.19	平成 23.9.2	平成 23.9.6	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	—	—	火災	当該製品から異音とともに火花が生じる火災が発生し、当該製品が焼損した。開放されたガレージに屋内住宅用の当該製品が設置され、当該製品内部に結露水が入り込んだ状況を含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
A201100386	平成 23.8.17	平成 23.9.2	平成 23.9.6	電気冷凍庫	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
A201100391	平成 23.7.28	平成 23.9.5	平成 23.9.9	電気掃除機	—	—	重傷1名	当該製品をクローゼットから取り出し、床に下ろす際、当該製品が落下し、負傷した。当該製品を運ぶ際、本体と蛇腹ホースの接続部を持った状況及び着脱ボタンを押した可能性も含め、現在、原因を調査中。	大分県	事業者が事故を認識したのは、8月24日
A201100392	平成 23.8.26	平成 23.9.5	平成 23.9.9	電気洗濯機	—	—	火災	警報機が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	香川県	
A201100393	平成 23.8.13	平成 23.9.6	平成 23.9.9	電気がま	—	—	火災	当該製品を延長コードに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201100395	平成 23.7.29	平成 23.9.6	平成 23.9.9	ロフト用はしご(アルミニウム合金製)	—	—	重傷 1名	荷物を担いで、当該製品を登っていたところ、落下し、負傷した。当該製品のフック部を固定するナットが外れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	青森県	事業者が事故を認識したのは、8月25日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100397	平成 23.7.26	平成 23.9.7	平成 23.9.9	充電器(ラジオコントロール玩具用)	—	—	火災	当該製品にリチウムポリマーバッテリーを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福井県	平成 23 年 9 月 6 日に公表したりチウムポリマーバッテリー(ラジオコントロール玩具用)に関する事故(A201100380)と同一 事業者が事故を認識したのは、8月29日

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100400	平成 23.8.16	平成 23.9.7	平成 23.9.9	延長コード	—	—	火災	当該製品にエアコン(窓用)とポータブルDVDプレーヤーを接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のコード部が断線していた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成 23 年 8 月 30 日に公表したエアコン(窓用)に関する事故(A201100368)と同一 平成 23 年 9 月 8 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100401	平成 23.8.17	平成 23.9.8	平成 23.9.13	照明器具	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100403	平成 23.8.27	平成 23.9.9	平成 23.9.13	電動アシスト自転車	—	—	火災	住宅敷地内の倉庫で保管していた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A201100404	平成 23.9.2	平成 23.9.9	平成 23.9.13	扇風機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。使用時に異音や羽根が回らない不具合が発生していた状況を含め、現在、原因を調査中。	熊本県	事業者名： 東芝ホームテクノ株式会社 機種・型式:H-30PAP 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、長期使用の扇風機の利用者に向けて事故の危険性を周知するため事業者名及び機種・型式を公表するもの 製造から 35 年以上経過した製品 事業者が平成 19 年 9 月 7 日から使用中止の呼び掛け
A201100405	平成 23.8.8	平成 23.9.9	平成 23.9.13	延長コード	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、8 月 31 日
A201100406	平成 23.8.30	平成 23.9.12	平成 23.9.16	照明器具(センサー付き)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に可燃物(洗濯物)が被さった可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 9 月 15 日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100407	平成 23.9.2	平成 23.9.12	平成 23.9.16	介護ベッド 用手すり	—	—	死亡 1 名	利用者(70 歳代)が、当該製品のサイドレール部と移動バーのすき間に挟まった状態で発見され、翌日死亡した。サイドレール部が逆向きに設置され、すき間が広がっていた状況を含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
A201100408	平成 23.8.28	平成 23.9.12	平成 23.9.16	電動車いす (ハンドル形)	—	—	死亡 1 名	利用者(80 歳代)が当該製品とともに池に転落しているところを発見され、死亡が確認された。転落時の状況を含め、現在、原因を調査中。	香川県	
A201100414	平成 23.8.30	平成 23.9.15	平成 23.9.21	コンセント	—	—	火災	店舗内に設置され、携帯電話の充電器が接続された当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100415	平成 23.9.3	平成 23.9.15	平成 23.9.21	電気洗濯機	—	—	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の電源コード線が断線していた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100418	平成 23.9.4	平成 23.9.15	平成 23.9.21	布団乾燥機	—	—	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201100419	平成 23.8.23	平成 23.9.16	平成 23.9.21	キックスケーター	—	—	重傷1名	当該製品で道路を走行中、転倒し、負傷した。当該製品のハンドルポストの締付けネジが緩んだ状態で使用し、ハンドル操作が出来なくなった可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100422	平成 23.8.9	平成 23.9.20	平成 23.9.27	花火(手持ち花火)	—	—	重傷1名	当該製品に点火したところ、異音とともに破裂し、持っていた小学生(7歳)が右目周辺に火傷を負った。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、9月12日
A201100424	平成 23.9.13	平成 23.9.21	平成 23.9.27	電気冷蔵庫	—	—	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品と壁の間に押し込まれていた可燃物(紙類等)により電源コードに負荷が加わり損傷した可能性及び小動物の咬害等により電源コードが短絡し、可燃物に延焼した可能性を含め、現在、原因を調査中。	長野県	
A201100427	平成 23.9.7	平成 23.9.21	平成 23.9.27	踏み台(アルミニウム合金製)	—	—	重傷1名	当該製品の天板に乗ったところ、天板が破損し、足が挟まれ転倒、負傷した。取扱説明書で禁止している踏棧と平行に足を乗せた可能性及び天板にひび割れが生じていた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100429	平成 23.9.8	平成 23.9.21	平成 23.9.27	照明器具	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。適合ワット数を超えた電球が使用されていた状況及びセードが外された当該製品の近くに可燃物(トイレトペーパー)が山積みされていた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100431	平成 23.7.18	平成 23.9.21	平成 23.9.27	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。前輪スポークに異物が挟まった可能性を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは9月18日
A201100432	平成 23.9.15	平成 23.9.21	平成 23.9.27	生ごみ処理機	—	—	火災	建物が全焼し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201100433	平成 23.9.9	平成 23.9.22	平成 23.9.27	自転車	—	—	重傷1名	当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。前輪スポークに異物が挟まった可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100434	平成 23.9.10	平成 23.9.22	平成 23.9.27	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者名: ダイキン工業株式会社 機種・型式:RA286GX 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品改修を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 製造から 10 年以上経過した製品 平成 16 年 10 月 19 日からリコールを実施 改修率 50.7%
A201100435	平成 23.9.11	平成 23.9.22	平成 23.9.27	エアコン(室外機)	—	—	火災	ブレーカーが作動していたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201100430	平成 23.9.9	平成 23.9.21	平成 23.9.28	携帯型音楽プレーヤー	—	—	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者名: 有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社) (輸入事業者) 機種・型式:PA107J/A 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者に向けて事故の危険性を周知し、不具合品の部品交換を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 22 年 8 月 11 日に不具合品の部品交換対応を一斉連絡
A201100438	平成 23.9.12	平成 23.9.26	平成 23.9.30	エアコン(室外機)	—	—	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
A201100439	平成 23.9.2	平成 23.9.26	平成 23.9.30	フェンス(住宅用)	—	—	重傷 1 名	当該製品にもたれかけたところ、当該製品の本体部が支柱から外れ、側溝に転落し、負傷した。取扱説明書で禁止している当該製品にもたれかかった状況及び深さ 1.5メートルの側溝側に隣地境界区切り用の当該製品が設置されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100440	平成 23.8.6	平成 23.9.26	平成 23.9.30	蛍光灯	—	—	火災	店舗内に設置していた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、9月15日 平成23年9月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100441	平成 23.9.10	平成 23.9.26	平成 23.9.30	除湿機	—	—	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A201100444	平成 23.9.12	平成 23.9.27	平成 23.9.30	液晶テレビ	—	—	火災	就寝中に熱気を感じて目を覚ますと、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100445	平成 23.9.16	平成 23.9.27	平成 23.9.30	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	—	—	火災	異臭及び異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	下欄の太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)に関する事故(A201100446)と同一事故であるが、機種・型式が異なるもの
A201100446	平成 23.9.16	平成 23.9.27	平成 23.9.30	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	—	—	火災	異臭及び異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	上欄の太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)に関する事故(A201100445)と同一事故であるが、機種・型式が異なるもの
A201100447	平成 23.9.21	平成 23.9.28	平成 23.9.30	コーヒーマーカー	—	—	火災	店舗内で使用していた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。電源コードが改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	青森県	

### 3. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県
A201100211	平成 23.6.16	平成 23.6.24	平成 23.6.28	ガスこんろ(都市ガス用)	—	—	火災 重傷1名	調理油過熱防止装置がついていない当該製品で揚げ物を調理後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。使用者が、調理後、火を消し忘れたことにより出火したと考えられる。	愛媛県
A201100443	平成 23.9.16	平成 23.9.26	平成 23.9.30	ガスこんろ(LPガス用)	—	—	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の火を消し忘れたことにより、鍋(アルミ製)が溶融し、ガスホースにかかったため、ガスホースが溶解して、漏洩したガスに当該製品の火が引火し火災に至ったものと考えられる。	茨城県

(参考3) 消費者安全法に基づき通知された事故件数について(時系列データ)

○ 重大事故等

商品等	平成22年度上半期		平成22年度下半期		平成23年度上半期	
	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比
食料品	0	0.0%	3	0.8%	4	0.6%
家電製品	57	21.1%	88	22.5%	153	24.7%
住居品	58	21.5%	58	14.8%	63	10.2%
文具・娯楽用品	14	5.2%	11	2.8%	19	3.1%
光熱水品	1	0.4%	9	2.3%	7	1.1%
被服品	3	1.1%	0	0.0%	1	0.2%
保健衛生品	5	1.9%	8	2.0%	34	5.5%
車両・乗り物	46	17.0%	105	26.9%	226	36.5%
建物・設備	35	13.0%	48	12.3%	58	9.4%
保健・福祉サービス	5	1.9%	5	1.3%	9	1.5%
他の商品・サービス	46	17.0%	56	14.3%	45	7.3%
無記入	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
計	270	—	391	—	620	—

○ 消費者事故等(生命・身体事案)

商品等	平成22年度上半期		平成22年度下半期		平成23年度上半期	
	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比
食料品	141	17.6%	138	19.0%	98	13.1%
家電製品	29	3.6%	49	6.7%	52	7.0%
住居品	117	14.6%	82	11.3%	92	12.3%
文具・娯楽用品	12	1.5%	9	1.2%	18	2.4%
光熱水品	9	1.1%	13	1.8%	11	1.5%
被服品	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
保健衛生品	87	10.8%	8	1.1%	10	1.3%
車両・乗り物	15	1.9%	20	2.8%	12	1.6%
建物・設備	85	10.6%	118	16.2%	105	14.1%
保健・福祉サービス	7	0.9%	16	2.2%	9	1.2%
他の商品・サービス	300	37.4%	274	37.7%	337	45.2%
無記入	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
計	803	—	727	—	746	—

(注) 重大事故等を除く



○ 消費者事故等(財産事案)

商品等	平成22年度上半期		平成22年度下半期		平成23年度上半期	
	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比
商品一般	360	4.5%	83	1.1%	159	2.4%
食料品	380	4.8%	326	4.2%	301	4.6%
住居品	475	6.0%	313	4.0%	319	4.8%
教養娯楽品	801	10.1%	739	9.5%	707	10.7%
光熱水品	143	1.8%	119	1.5%	178	2.7%
被服品	223	2.8%	235	3.0%	188	2.8%
保健衛生品	261	3.3%	147	1.9%	192	2.9%
車両・乗り物	219	2.8%	209	2.7%	160	2.4%
土地・建物・設備	227	2.9%	273	3.5%	301	4.6%
他の商品	29	0.4%	118	1.5%	30	0.5%
商品全体	3,118	39.3%	2,562	33.0%	2,535	38.3%
クリーニング	16	0.2%	11	0.1%	9	0.1%
レンタル・リース・貸借	261	3.3%	118	1.5%	197	3.0%
工事・建築・加工	224	2.8%	120	1.5%	159	2.4%
修理・補修	77	1.0%	34	0.4%	81	1.2%
管理・保管	15	0.2%	1	0.0%	6	0.1%
役務一般	10	0.1%	384	4.9%	5	0.1%
金融・保険サービス	1,768	22.3%	1,446	18.6%	1298	19.6%
運輸・通信サービス	509	6.4%	1445	18.6%	611	9.2%
教育サービス	89	1.1%	72	0.9%	71	1.1%
教養・娯楽サービス	335	4.2%	281	3.6%	310	4.7%
保健・福祉サービス	237	3.0%	128	1.6%	175	2.6%
他の役務	568	7.2%	341	4.4%	532	8.0%
内職・副業・ねずみ講	260	3.3%	54	0.7%	127	1.9%
他の行政サービス	109	1.4%	8	0.1%	55	0.8%
役務全体	4,478	56.4%	4,443	57.3%	3,636	55.0%
その他	338	4.3%	754	9.7%	443	6.7%
計	7,934	—	7,759	—	6,614	—

○ PIO-NET に収集された情報<sup>37</sup>(商品等別)

	平成22年度上半期		平成22年度下半期		平成23年度上半期	
	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比
商品一般	12,091	2.7%	14,196	3.2%	9,461	2.6%
食料品	18,345	4.1%	18,842	4.3%	15,880	4.4%
住居品	19,415	4.4%	18,779	4.2%	14,192	3.9%
教養娯楽品	35,545	8.0%	36,903	8.3%	28,292	7.8%
光熱水品	4,020	0.9%	7,086	1.6%	3,572	1.0%
被服品	12,693	2.9%	14,974	3.4%	11,653	3.2%
保健衛生品	11,623	2.6%	10,456	2.4%	10,170	2.8%
車両・乗り物	12,260	2.8%	10,548	2.4%	8,667	2.4%
土地・建物・設備	17,876	4.0%	17,290	3.9%	13,874	3.8%
他の商品	448	0.1%	842	0.2%	818	0.2%
商品全体	144,316	32.6%	149,916	32.6%	116,579	32.0%
クリーニング	3,566	0.8%	3,170	0.7%	2,706	0.7%
レンタル・リース・貸借	26,992	6.1%	25,794	5.8%	21,905	6.0%
工事・建築・加工	12,807	2.9%	12,788	2.9%	11,641	3.2%
修理・補修	6,223	1.4%	5,953	1.3%	5,786	1.6%
管理・保管	992	0.2%	1,009	0.2%	810	0.2%
役務一般	1,291	0.3%	1,290	0.3%	921	0.3%
金融・保険サービス	76,807	17.3%	84,882	19.2%	56,394	15.5%
運輸・通信サービス	101,390	22.9%	100,326	22.6%	91,591	25.2%
教育サービス	2,573	0.6%	2,564	0.6%	2,002	0.6%
教養・娯楽サービス	17,481	3.9%	16,240	3.7%	13,564	3.7%
保健・福祉サービス	15,247	3.4%	14,220	3.2%	11,867	3.3%
他の役務	17,137	3.9%	18,317	4.1%	15,041	4.1%
内職・副業・ねずみ講	3,753	0.8%	2,760	0.6%	2,026	0.6%
他の行政サービス	1,907	0.4%	2,142	0.5%	1,934	0.5%
役務全体	288,166	65.0%	291,455	65.0%	238,188	65.5%
その他	10,761	2.4%	10,952	2.4%	8,996	2.5%
計	443,243	—	452,323	—	363,763	—

<sup>37</sup> 表中の平成22年4月～平成22年9月及び平成22年10月～平成23年3月の件数については、平成23年度9月30日までにPIO-NETに登録された情報で、平成22年4月～平成22年9月及び平成22年10月～平成23年3月の間に全国の消費生活センターに寄せられた相談の件数となっている。

○ PIO-NET に収集された情報(相談内容別分類<sup>38</sup>件数)

	平成22年度上半期	平成22年度下半期	平成23年度上半期
契約・解約	335,410	338,981	255,550
販売方法	180,342	189,090	162,925
価格・料金	87,104	86,387	67,584
接客対応	62,058	58,988	51,365
品質・機能・役務品質	59,837	56,888	50,794
表示・広告	22,273	23,741	20,714
法規・基準	19,246	18,309	14,333
安全・衛生	16,058	14,030	14,096

○ PIO-NET に収集された情報(収集件数)

	平成22年度上半期	平成22年度下半期	平成23年度上半期
危害情報	4,754	3,926	4,223
危険情報	2,109	2,045	1,389
計	6,863	5,971	5,612

<sup>38</sup> 相談内容別分類は複数回答項目である。

(参考4)商品等別分類

○大分類及び大分類と中分類の関係(表1-3、1-4、2-2)

大分類	中分類		
食料品 (飲食に供される商品)	生鮮食品	嗜好・調理食品	飲料・酒類
	健康食品	他の食料品	
家電製品 (電気機械器具の中で主に家庭用として使用されるもの)	生活家電	パソコン・パソコン関連機器	電話機・電話機用品
	音響・映像機器	他の家電製品	
住居品 (家事への使用や住宅内に置いて使用し、生活必需品の要素が強い商品)	家事用品	住生活用品	他の住居品
文具・娯楽用品 (教養、事務又は娯楽・趣味の目的で使用される商品)	文具・事務用品	書籍・印刷物	スポーツ用品
	健康器具	玩具・遊具	他の文具・娯楽用品
光熱水品 (電気、ガス等のエネルギーを含む光熱品及び水。親メーターまでの設備等。)	電気	ガス	石油
	水道	他の光熱水品	
被服品 (衣類、付属品等身につけて使用するもの及びそれらを作るための服飾材料。)	和服	洋服	身の回り品
	生地・糸類	他の被服品	
保健衛生品 (身体を清潔、美化し又は健康を保ち疾病治療するため使用される商品)	医薬品	医療機器	化粧品類
	理美容器具・用品	他の保健衛生品	
車両・乗り物 (人又は物を運搬するために屋外で使用するもの。自転車、ベビーカーなどのように人力で移動させるものを含む。)	自動車	自動二輪車	自動車用品
	自転車・自転車用品	移動・運搬用品	
建物・設備 (土地、建物、住宅材料及び建築時の設置が一般的な大掛かりな設備)	建物	住宅構成材	住宅設備
	他の建物・設備		
保健・福祉サービス (保健・衛生を保つため、身体美化のための役務、福祉サービス。)	医療	理美容	福祉
	他の保健・福祉		
他の商品・サービス (上記以外)	クリーニング	外食	商品・サービスその他

○商品等別分類の内容の説明(表 2-5、3-1、3-4)

商品等別分類内容	説 明
商品一般	商品関連であることが明確であるが、食料品から他の商品のいずれであるかを特定できない、又は特定する必要のない事案。
食料品	飲食に供される商品。
住居品	主として家事に使用するものと住宅内に置いて使用するもの。例えば、食器、冷暖房機器、家具等。
教養娯楽品	主として教養、事務又は娯楽・趣味の目的で使用される商品。例えば、パソコン、電話機、音響・映像製品、スポーツ用品等。
光熱水品	電気、ガス等のエネルギーを含む光熱品、及び水道水等の水。供給元から各戸の親メーターまでの設備・器具を含む。
被服品	衣類とその付属品等、身につけて使用するもの、及びそれらを作るための生地、糸等の服飾材料。
保健衛生品	人の身体を清潔にし、美化し、又は健康を保ち、疾病を治療するために使用される商品。
車両・乗り物	人又は物を運搬するために屋外で使用するもの、原動機を搭載しているものだけでなく、自転車、ベビーカー等のように人力で移動させるものを含む。
土地・建物・設備	宅地等の土地、住宅等の建物、住宅材料及び建築時に設置するのが一般的である相当大掛かりな住宅設備。
他の商品	商品のうち、食料品から土地・建物・設備の各項目に該当しないもの。
クリーニング	クリーニング業者に被服品、じゅうたん、カーテン等のクリーニングを依頼する場合。
レンタル・リース・貸借	商品を賃貸借する場合の事案。不動産の場合は使用貸借も含む。
工事・建築・加工	ある商品に作ってもらう場合。
修理・補修	品物を修理・補修してもらう場合(自分で行った修理等は含まない)。
管理・保管	品物の管理、保管をしてもらう場合。
役務一般	役務関連であることが明確であるが、金融・保険サービスから他の行政サービスのいずれの役務であるかを特定できない、又は特定する必要のない事案。
金融・保険サービス	生命保険・損害保険等の保険、貯蓄・証券・債券、金融派生商品及び融資・振込・送金等の金融サービス。
運輸・通信サービス	旅客・貨物運送サービス及び電話、放送、インターネット等の通信サービス。
教育サービス	学校教育、補習教育、及びそれらの関連活動。
教養・娯楽サービス	教養、趣味、娯楽の目的で受ける役務。例えば旅行、宿泊サービス等。
保健・福祉サービス	保健・衛生を保つために受ける役務、身体を美化するために受ける役務、及び福祉サービス。
他の役務	サービス業のうち、金融・保険サービスから保健・福祉サービスの各項目に該当しないもの。例えば、外食、冠婚葬祭等。
内職・副業・ねずみ講	営利を目的とする販売・契約行為のうち、商品一般から他の役務のいずれにも該当せず、かつ消費者問題の範ちゅうにあると考えられる事案。
他の行政サービス	消費者問題に直接関係の無い事案で、相手方が行政機関である場合。